

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри МОПП,
д. т. н., проф.
_____ Архипов О.Г.
«____ » 20 ____ р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до бакалаврської роботи на тему
«Установка ректифікації суміші ацетон-вода продуктивністю 6,75 т/год по
вихідній суміші з розробкою холодильника дистиляту»

Науковий керівник

Галабурда Н.І.

Студент групи ОХП-14з

Декін О.В.

РЕФЕРАТ

Бакалаврська робота на тему

Установка ректифікації суміші ацетон-вода продуктивністю 6,75 т/год по вихідній суміші з розробкою холодильника дистиляту

Листів – ___, ілюстрацій – ___, таблиць – ___, посилань – ____.

В даній дипломній роботі описано процес ректифікації суміші ацетон-вода продуктивністю 6,75 т/год з розробкою холодильника дистиляту. Наведено огляд літератури з перегонки рідини, апаратурного оформлення процесів перегонки рідини та огляд з конструкції теплообмінного обладнання. В аналітичному огляді дана стисла характеристика визначених процесів та обладнання (галузь застосування).

В дипломній роботі описана технологічна схема ректифікаційної установки та конструкція ковпачкової колони і холодильника дистиляту.

Конструкційні матеріали для виготовлення холодильника прийняті в залежності від температури, тиску і властивостей середовища.

В роботі визначено основні розміри колони та холодильниката проведені розрахунки, пов'язані з визначенням діаметра та висоти колони, з визначенням площині теплообміну холодильника. Проведені розрахунки на міцність елементів холодильника.

В бакалаврській роботі описана технологія виготовлення теплообмінника. Наведено, як виготовляють основні елементи апаратів, такі як кожух, днище, фланці, труби, трубні решітки. А також наведено, як виконують збирання теплообмінника та проводять випробування після виготовлення.

В розділі ремонт холодильниканаведені: за яким методом виконують планово-попереджувальні ремонти для теплообмінного обладнання і чому; як відбувається зупинка апарату в ремонт; основні дефекти, які виникають при експлуатації апарату та методи їх усунення. Наведені основні відомості з техніки безпеки при ремонті.

В кінці бакалаврської роботи зроблені висновки та наведена література, яка була використана під час виконання роботи.

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень
Вступ
1. Аналітичний огляд
1.1 Перегонка рідини
1.2 Апаратурне оформлення процесів перегонки рідини
1.3 Конструкція холодильника
2 Опис технологічної схеми та конструкції обладнання
2.1 Опис технологічної схеми та конструкції колони
2.2 Опис конструкції холодильника
3. Конструкційні матеріали для виготовлення холодильника
4 Визначення основних розмірів колони та холодильника
4.1 Вихідні дані
4.2 Визначення продуктивності по дистиляту й кубовому залишку
4.3 Визначення мінімального й дійсного флегмового числа
4.4 Визначення середніх значень параметрів по колоні, фізико-хімічних і термодинамічних констант фаз
4.5 Визначення діаметра й висоти колони
4.6 Теплові розрахунки холодильника дистиляту
5 Розрахунки на міцність елементів холодильника
5.1 Вихідні дані
5.2 Розрахунки на міцність холодильника
5.3 Розрахунки кожуха холодильника
5.4 Визначення товщини трубних решіток
5.5 Визначення допоміжних величин
5.6 Розрахунки лінзового компенсатора
5.7 Розрахунок компенсатора на малоциклову втомленість
6 Технологія виготовлення холодильника
6.1 Виготовлення основних елементів апарату
6.2 Випробування після виготовлення
7 Ремонт холодильника
7.1 Планово-попереджуvalльні ремонти для теплообмінного обладнання ..
7.2 Підготовчі роботи перед проведенням ремонту
7.3 Розбирання апарату, виявлення й усунення дефектів
7.4 Ремонт вузла кріплення труб до трубної решітки
8 Техніка безпеки
Висновки
Література

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

G_W – продуктивність по кубового залишку, кг/год;

G_p – продуктивність по дистиляту, кг/год;

G_F – продуктивність по вихідній суміші, кг/год;

a_F – масова концентрація низько киплячого компонента у вихідній суміші, %(мас.);

a_P – масова концентрація низько киплячого компонента в дистиляті, %(мас.);

a_W – масова концентрація низько киплячого компонента в кубовій остатці, %(мас.);

X – концентрація низько киплячого компонента А в бінарної суміші, мол. частки;

M_A, M_B – молярна маса компонента А и В (відповідно), кг/кмоль;

R_{min} – мінімальне флегмове число;

K_R – коефіцієнт надлишку флегми;

R – дійсне флегмове число;

$X^{\prime\prime}_{cp}$ – середня мольна концентрація низько киплячого компонента в нижній частині колони, %(мол.);

$X^{\prime\prime}_{cp}$ – середня мольна концентрація низько киплячого компонента у верхній частині колони, %(мол.);

X_{cp} – середня мольна концентрація низько киплячого компонента по колоні, %(мол.);

a_{cp} – середня масова концентрація по колоні, %(мас.);

$t^{\prime\prime}_{xcp}$ – середня температура в нижній частині колони, °C;

t_{XW} – температура кубового залишку, °C;

t_{XF} – температура вихідної суміші, °C;

$t^{\prime\prime}_{xcp}$ – середня температура у верхній частині колони, °C;

t_{XP} – температура дистиляту, °C;

t_{XF} – температура вихідної суміші, °C;

t_{Xcp} – середня температура по колоні, °C;

M_{xcp} – середня мольна маса, кг/кмоль;

$\rho_{x cp}$ – середня щільність рідкої фази, кг/м³;

ρ_A – щільність компонента А при температурі t_{Xcp} , кг/м³;

ρ_B – щільність компонента В при температурі t_{Xcp} , кг/м³;

$\mu_{x cp}$ – середня в'язкість, Па · с;

μ_A – динамічний коефіцієнт в'язкості компонента А, Па·с;

μ_B – динамічний коефіцієнт в'язкості компонента В, Па·с;

$\sigma_{x cp}$ – середнє поверхове натяжіння, Н/м;

σ_A – поверхневий натяг компонента А, Н/м;

σ_B – поверхневий натяг компонента В, Н/м;

$D_{x(t)}$ – коефіцієнт дифузії при середній температурі, м²/с;

$D_{x(20)}$ – коефіцієнт дифузії при $t = 20$ °C, м²/с;

V_A – мольний об'єм компонента А, см³/моль;

V_B – мольний об'єм компонента В, см³/моль;

Y^u_{cp} – середня мольна концентрація низько киплячого компонента в нижній частині колони, %(мол.);

Y^e_{cp} – середня мольна концентрація низько киплячого компонента у верхній частині колони, %(мол.);

Y_w – мольна концентрація низько киплячого компонента в кубовому залишку, %(мол.);

Y_F – мольна концентрація низько киплячого компонента у вихідній суміші, %(мол.);

Y_p – мольна концентрація низько киплячого компонента в дистилляті, %(мол.);

Y_{cp} – середня мольна концентрація низько киплячого компонента по колоні, %(мол.);

t_{Ycp} – середня температура по колоні, °C;

t^e_{ycp} – середня температура у верхній частині колони, °C;

t^u_{ycp} – середня температура в нижній частині колони, °C;

- $M_{y_{cp}}$ – середня мольна маса, кг/кмоль;
 $\rho_{y_{cp}}$ – середня щільність, кг/м³;
 $\mu_{y_{cp}}$ – середня в'язкість, Па·с;
 μ_{yA} – динамічний коефіцієнт в'язкості компонента А, Па·с;
 μ_{yB} – динамічний коефіцієнт в'язкості компонента В, Па·с;
 D_y – коефіцієнт дифузії для парової фази, м²/с;
 D_k^h – діаметр колони в нижньому перерізі, м;
 W_y – швидкість пару, м/с;
 β_{xf} – коефіцієнт масовіддачі в рідкій фазі, кмоль/(м²·с·кмоль/кмоль);
 Pr' – дифузійний критерій Прандтля, рівний;
 β_{yf} – коефіцієнт масовіддачі в паровій фазі, кмоль/(м²·с·кмоль/кмоль);
 Re_y – критерій Рейнольдса, який дорівнює;
 $H_{кол}$ – висота колони, м;
 n – число дійсних тарілок у колоні;
 h – відстань між тарілками, м;
 H_{cen} – висота сепараційної частини колони, м;
 $H_{куб}$ – висота кубової частини колон, м;
 ΔP_k – гідравлічний опір ректифікаційної колони, Па;
 ΔP_m – гідравлічний опір тарілки, Па;
 W_0 – швидкість пару в отворах тарілки, м/с;
 ζ – коефіцієнт опору, що залежить від вільного перетину отворів;
 d_0 – діаметр отворів, м;
 h_{nep} – висота переливу, м;
 L – витрата рідкої фази, м³/год;
 l_{cl} – довжина зливного борту, м;
 m – коефіцієнт витрати через перелив;
 d – діаметр штуцера, м;
 V_ϕ – об'ємна продуктивність потоку, м³/с;
 W_ϕ – швидкість руху потоку, м/с;
 C_F' – питома теплоємність вихідної суміші, Дж/кг·К;

C_p' – питома теплоємність дистиляту при його середній температурі, $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$;

C_w' – питома теплоємність кубового залишку при його середній температурі, $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$;

$G_{e,n}$ – продуктивність по вихідній суміші, кг/с;

r – питома теплота пароутворення;

F – поверхня теплообміну, м²;

Q – кількості тепла, передане від одного носія іншому, Вт;

K – коефіцієнт теплопередачі, Вт/м²·К;

Δt_{cp} – середня різниця температур, °C;

Q_D – кількість тепла, що віддається охолоджувальній воді при конденсації парів у дефлегматорі, Вт;

G_e – витрата охолодної води, кг/с;

r_P – питома теплота паротворення дистиляту, кДж/кг;

C_B – питома теплоємність води, Дж/кг · К;

t_k – кінцева температура охолодної води, °C;

t_h – початкова температура охолодної води, °C;

$t_{p\ kih}$ – кінцева температура дистиляту після холодильника, °C;

Q_K – кількість тепла, яку треба подати в куб колони, Вт;

C_W – питома теплоємність кубового залишку, Дж/кг · К;

C_P – питома теплоємність дистиляту, Дж/кг · К;

C_F – питома теплоємність вихідної суміші, Дж/кг · К;

$[\sigma]^{20}, [\sigma]'$ – допустима напруга при 20°C та розрахунковій температурі, відповідно, МПа;

t_k – розрахункова температура апарату, °C;

P_k – тиск у сосуді під час дії запобіжного клапана, МПа;

P_p – розрахунковий тиск без урахування гідростатичного тиску, МПа;

P_e – гідростатичний тиск, МПа;

ρ_c – щільність середовища в апараті, кг/м³;

g – прискорення вільного падіння, $\text{м}/\text{с}^2$;

H – висота середовища в апараті, м;

P – розрахунковий тиск, МПа;

P_{np} – пробний тиск, МПа;

P_u – розрахунковий тиск в умовах випробування, МПа;

ϕ – коефіцієнт міцності зварених швів;

C – прибавка до розрахункової товщини, мм;

C_1 – прибавка для компенсації корозії та ерозії, мм

C_2 – прибавка для компенсації мінусового допуску, мм

C_3 – прибавка технологічна, мм;

Π – швидкість проникнення корозії, $\text{мм}/\text{рік}$;

τ - термін служби апарату, років;

C_s - прибавка для компенсації ерозії, мм;

S_p – розрахункова товщина стінки обичайки, мм;

S – виконавча товщина стінки обичайки, мм;

$[P]$ – допустимий внутрішній надлишковий тиск, МПа;

S_{1p} – розрахункова товщина стінки днища, мм;

S_1 – виконавча товщина стінки днища, мм;

ВСТУП

У багатьох хімічних виробництвах оброблювані матеріали або кінцеві продукти часто являють собою суміші рідин, які необхідно розділяти на складові частини.

Найпоширенішим методом поділу суміші рідини, а також зріджених суміші газів на складові частини є перегонка (дистиляція й ректифікація), застосовувана в різних варіантах. Природно, що перегонка має важливе значення в хімічній технології, особливо у зв'язку з розвитком безперервних процесів.

Перегонка являє собою процес, у якому поділювана рідка суміш нагрівається до кипіння, а пара, що утворюється, відбирається й конденсується. У результаті одержують рідину, сполука якої відрізняється від сполуки первісної суміші. Повторюючи багато раз процеси випару й конденсації, можна майже повністю розділити суміш на чисті складові частини.

Процес перегонки рідких суміші заснований на тому, що рідини, що становлять суміш, мають різну летючість, тобто при одній і тій же температурі мають різну пружність пар.

Склад пари, а, отже, і склад рідини, що виходить при конденсації пари, буде трохи відрізнятися від сполуки початкової суміші; легколетючого компонента в парі буде втримуватися більше, чим у рідині, що переганяється.

Перегонці піддають розчини, у яких розчинник і розчинена речовина мають летючість, внаслідок чого в пару перетворюються одночасно й розчинник і розчинена речовина в кількостях, що відповідають їхній летючості. При перегонці відбувається повний або частковий поділ розчину на складові його компонента, причому в більшості випадків кінцевими продуктами є відгін (дистиллят) і залишок, що не перетворився на пару.

Застосовувані способи перегонки можуть бути в основному розбиті на дві групи:

- 1) проста перегонка, включаючи перегонку під вакуумом, перегонку з водяною парою й сублімацію (сублімацію);
- 2) ректифікація.

Проста перегонка застосовується для поділу сумішей, що виявляють собою легколеточу речовину зі змістом домішки нелетючих або досить труднолетючих речовин.

Ректифікація – широко розповсюджений спосіб найбільш повного поділу суміші летучих рідин, частково або цілком розчинних одне в одному. Ректифікація являє собою перегонку, яка супроводжується взаємодією парів, що піднімаються, зі стікаючої їм назустріч рідиною (флегмою), отриманою при частковій конденсації пар.

Принцип ректифікації. Найпростішими способами перегонки рідких сумішей, як це вказувалося вище, є: 1) часткове випаровування рідини й конденсація отриманих парів з відводом конденсату (проста перегонка) і 2) часткова конденсація суміші пари, що переганяється, з відводом конденсату (проста конденсація). Кожний із цих процесів окремо не приводить до одержання досить чистих продуктів, але, здійснюючи ці процеси одночасно й багаторазово в противоточних колонах, можна досягти поділу рідкої суміші. Такий процес поділу рідких сумішей, за допомогою одночасного й багаторазово повторювання часткових випаровувань і конденсацій, називають ректифікацією.

Процес ректифікації здійснюється в противоточних апаратах-колонах: пари рідини, що переганяються, протікають знизу вгору. Назустріч парам зверху до низу протікає рідина, що подається у верхній елемент колони. Між рідкою й паровою фазами виникає масообмін, внаслідок якого пари в міру їх просування по колоні збагачуються легколеточим компонентом, а рідина – менш леточим компонентом. В остаточному підсумку пар, що виходить із верхньої частини колони, являє собою більш-менш чистий легколеточий компонент, конденсація якого дає готовий продукт-дистилят. А з нижньої частини колони випливає менш летучий компонент, так званий кубовий залишок, який, так само, як і дистилят, може бути кінцевим продуктом перегонки.

Рідина, що надходить на зрошення колони, називають флегмою; її одержують шляхом конденсації пари, що піднімається з верхньої частини колони, у спеціальних конденсаторах-дефлегматорах.

Ступінь поділу рідкої суміші на складові її компонента й чистота одержуваних дистиляту й кубового залишку залежать від того, наскільки розвинена поверхня фазового контакту, а останнє визначається кількістю зрошуваної рідини-флегми й конструктивним оформленням апарату.

1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1 Перегонка рідини

Ректифікація – один зі способів поділу рідких сумішей, заснований на різному розподілі компонентів суміші між рідкою та паровою фазами. У якості апаратів, для проведення ректифікації використовуються ректифікаційні колони, що складаються із власне колони, де здійснюється противоточне контактування пару й рідини, а також обладнань, у яких відбувається випаровування рідини й конденсація пару — куба й дефлегматора. Колона являє собою вертикально розташований порожній циліндр, усередині якого встановлені так звані тарілки (контактні пристройі різної конструкції) або поміщений фігурний кусковий матеріал — насадка. Куб і дефлегматор — це звичайні кожухотрубні теплообмінники (знаходять застосування також трубчасті печі й куби-випарники).

Призначення тарілок і насадки - поділ міжфазної поверхні й поліпшення контакту між рідиною й паром. Тарілки, як правило, забезпечуються пристроєм для переливу рідини. У якості насадки ректифікаційних колон використовуються кільця, діаметр яких рівний їх висоті.

Як у насадочних, так і в тарічастих колонах кінетична енергія пару використовується для подолання гіdraulічного опору контактних обладнань і для створення динамічної дисперсної системи пари — рідина з великою міжфазною поверхнею. Існують також ректифікаційні колони з підведенням механічної енергії, у яких дисперсна система створюється при обертанні ротора, встановленого по осі колони. Роторні апарати мають менший перепад тиску по висоті, що особливо важливо для вакуумних колон.

За способом проведення розрізняють - безперервну й періодичну ректифікацію. У першому випадку поділювана суміш беззупинно подається в ректифікаційну колону, а з колони беззупинно приєднуються дві або більше число фракцій, збагачених одними компонентами й збіднених іншими. Повна

колона складається із двох секцій - зміцнюальною й вичерпною. Вихідна суміш (звичайно при температурі кипіння) подається в колону, де змішується з так званою, витягнутою рідиною, що стікає по контактних пристроях (тарілкам або насадці) вичерпної секції протичісю до потоку піdnimaючої пари. Досягаючи низу колони, рідина збагачується важколеточими компонентами. Унизу рідина частково випаровується в результаті нагрівання теплоносієм, що підводить, і пара знову надходить у вичерпну секцію. Пройшовши її, збагачений легколеточими компонентами, пара надходить у дефлегматор, де звичайно повністю конденсується підходящим холодаагентом. Отримана рідина ділиться на два потоки - дистилят і флегму. Дистилят є продуктовим потоком, а флегма надходить на зрошення зміцнюальної секції, по контактних обладнаннях якої стікає. Частина рідини виводиться з куба колони у вигляді, так званого, кубового залишку.

Якщо вихідну суміш потрібно розділити безперервним способом на число фракцій більше двох, то застосовується послідовна або паралельно - послідовна сполучка колон.

При періодичній ректифікації вихідна рідка суміш одноразово завантажується в куб колони, ємність якої відповідає бажаній продуктивності. Пари надходять у колону й піdnimaються до дефлегматора, де відбувається їхня конденсація. У початковий період увесь конденсат вертається в колону, що відповідає режиму повного зрошення. Потім конденсат ділиться на дистилят і флегму. По мірі відбору дистиляту (або при постійному флегмовому числі, або з його зміною) з колони виводяться спочатку легколеточі компоненти, потім середньолеточі і так далі. Потрібну фракцію (або фракції) відбирають у відповідний збірник. Операція триває до повної переробки спочатку завантаженої суміші.

Основні області промислового застосування ректифікації — одержання окремих фракцій і індивідуальних вуглеводнів з нафтової сировини в нафтопереробній і нафтохімічній промисловості, окисі етилену, акрилонітрилу, акрилхлорсиланів - у хімічній промисловості. Ректифікація

широко використовується й в інших галузях народного господарства: коксохімічної, лісочімічної, харчовий, хіміко-фармацевтичної промисловостях.

1.2 Апаратурне оформлення процесів перегонки рідини

Ректифікація, як і інші процеси масопередавання, протікає на поверхні розділу фаз, тому апарати для ректифікації повинні забезпечувати розвинену поверхню контакту між паровою й рідкою фазою.

Для проведення процесів ректифікації застосовуються апарати колонного типу. По характеру взаємодії парової і рідкої фаз, ректифікаційні колони можна розділити на дві основні групи:

- зі східчастим (дискретним) контактом фаз;
- з безперервним контактом фаз.

Ректифікаційні колони з безперервним контактом фаз - у цих колонах рідина стикає у вигляді плівки – або по поверхні насадки (насадочні колони), або по внутрішній або зовнішній поверхні вертикальних труб (плівкові й роторно-плівкові апарати), а пара у вигляді суцільного потоку піднімається нагору через вільний об'єм насадки усередині вертикальних труб.

Ректифікаційні колони зі східчастим контактом фаз – являють собою колони, усередині яких на певній відстані один від одного по висоті колони розміщають горизонтальні перегородки – тарілки. Тарілки служать для розвитку поверхні контакту фаз при спрямованому русі цих фаз (рідина тече зверху вниз, а пара проходить у вигляді бульбашок або струмків знизу нагору) і багаторазовій взаємодії рідини й пари.

Гідродинамічні режими роботи тарілок. 1) Бульбашковий (барботажний) режим виникає при невеликих швидкостях пари, коли у вигляді окремих бульбашок пара рухається через шар рідини на тарілці. Поверхня контакту фаз у цьому режимі невелика. 2) Пінний режим виникає при збільшенні швидкості пари, коли його бульбашки, що виходять із прорізів і отворів, зливаються в струмені, які внаслідок опору барботажного шару руйнуються з утвором ще більшого числа дрібних бульбашок. При цьому на

тарілці утворюється газорідинна система – піна. Основною поверхнею контакту фаз у такій системі є поверхня бульбашок, а також струменів пари й крапля рідини над парожидкісною системою, які утворюються при руйнуванні бульбашок пари в момент їх виходу з барботажного шару. Поверхня контакту фаз при пінному режимі найбільша, тому пінний режим звичайно є найбільш раціональним режимом роботи тарілчастих колон. 3) Струминний (інжекційний) режим виникає при подальшому збільшенні швидкості пари, коли збільшується довжина парових струменів і наступає такий режим, при якому вони виходять із газорідинного шару не руйнуючись, але утворюючи велику кількість бризів. У цьому режимі поверхня контакту фаз суттєво менше, чим у пінному.

По способу зливу рідини з тарілки на тарілку тарілчасті колони підрозділяються на колони з тарілками зі зливальними обладнаннями й з тарілками без зливальних обладнань.

Тарілчасті колони зі зливальними обладнаннями. До апаратів цього типу ставляться колони з ковпачковими, сітчастими, клапанними й іншими тарілками. Ці тарілки мають спеціальні обладнання для перетікання рідини з однієї тарілки на іншу – зливальні трубки, кишені і т.д. Нижні кінці зливальних обладнань занурені в рідину на нижчезаташованих тарілках для створення гідрозатвора, що запобігає проходження газу через зливальне обладнання.

Принцип роботи колон такого типу показаний на рис. 1.1 на прикладі колони з ковпачковими тарілками. Рідина подається на верхню тарілку, рухається уздовж тарілки від одного зливального обладнання до іншого, перетікає з тарілки на тарілку й віддаляється з нижньої частини абсорбера. Пара надходить у нижню частину абсорбера, проходить через проризи ковпачків (в інших абсорберах – через щілини і т.д.) і потім попадає в шар рідини на тарілці. При цьому пара в рідині розподіляється у вигляді бульбашок і струменів, утворюючи в ній шар піни, у якій відбуваються

основні процеси масо- і теплопереносу. Пройшовши через усі тарілки, пар виходить з верхньої частини апарату.

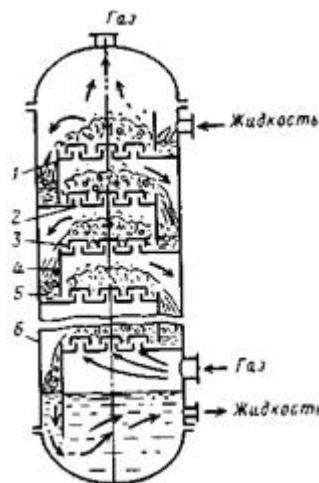


Рисунок 1.1 Тарільчаста колона з ковпачковими тарілками: 1-тарілки; 2-газові (парові) патрубки; 3-ковпачки; 4-переточні перегородки (труби); 5-гідравлічні затвори; 6-корпус колони.

Ковпачкові тарілки стійко працюють при значних змінах навантажень по парі й рідині й вони малочутливі до забруднень і опадів. Але недоліки ковпачкових тарілок досить істотні – вони складні в обладнанні, для їхнього виготовлення потрібні більші витрати металу, вони відрізняються більшим гідравлічним опором і малою граничною швидкістю пари.

1.3 Конструкція теплообмінного обладнання

Враховуючи широкий діапазон тиску і температур робочого середовища, а також різноманітність їх властивостей, до сучасних теплообмінних апаратів пред'являються такі основні вимоги:

- конструкція апарату має бути технологічною, надійною протягом передбаченого технічною документацією терміну служби, забезпечувати безпеку при виготовленні, монтажі і експлуатації, передбачати можливість огляду (у тому числі внутрішньої поверхні), очищення, промивання, продування і ремонту, а також забезпечувати можливість термообробки, передбаченої кресленням;

- застосування конкретного типорозміру апарату повинне забезпечувати передачу потрібної кількості тепла від одного середовища до іншого з отриманням необхідних кінцевих температур кожного робочого середовища при заданому рівні гіdraulічних опорів.

Теплообмінні апарати класифікуються за такими основними ознаками:

- за конструкцією - апарати з поверхнею теплообміну, виготовлюваною з труб (кожухотрубчасті, "труба в трубі", зрошувальні, повітряного охолодження, занурювальні змійовикові); апарати, поверхня теплообміну яких виконується з листового прокату (пластинчасті, спіральні) та апарати, що виготовляються з неметалевих матеріалів;
- за призначенням - теплообмінники, холодильники, конденсатори та випарники;
- за взаємним напрямом робочих середовищ - прямоточні, протиточні та змішаного типу.

Кожухотрубчасті теплообмінні апарати класифікуються наступним чином:

- за призначенням - теплообмінники (Т), холодильники (Х), конденсатори (К) та випарники (И);
- за конструкцією - апарати з нерухомими трубними решітками (тип Н), температурним компенсатором на кожусі (тип К), з розширником на кожусі (з нерухомими трубними решітками і температурним компенсатором на кожусі), з плаваючою головкою (тип П), Ц-подібними трубами (тип У) та для підвищених тисків і температур (тип ГЖ);
- за розташуванням у просторі - вертикальні (В) і горизонтальні (Г);
- за числом ходів у трубному просторі - одноходові та багатоходові;
- за компонуванням - одинарні та здвоєні;
- за матеріальним виповненням - основні вузли і деталі з вуглецевої, низьколегованої, корозійностійкої сталі, латуні та титану.

2 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ТА КОНСТРУКЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

2.1 Опис технологічної схеми та конструкції колони

Колона ректифікації та холодильник дистиляту є складовими частинами апаратурного оформлення процесу ректифікації. Вони відносяться до основного обладнання. Технологічна схема ректифікаційної установки представлена на рис.2.1. До її складу входять:

- колона **KР;**
- ємності **E1, E2, E3;**
- насоси **H1, H2, H3;**
- підігрівник вихідної суміші **П;**
- холодильники **X1 і X2;**
- кип'ятильник **K;**
- дефлегматор **Д.**

Установка працює наступним чином:

Вихідна суміш із проміжної ємності **E1** відцентровими насосами **H1 і H2** подається в теплообмінник **П**, де вона підігрівається до температури кипіння. Нагріта суміш надходить на розділення у середину ректифікаційної колони **KР** на тарілку живлення, де сполука рідини дорівнює сполуці вихідної суміші.

Стікаючи вниз по колоні, рідина взаємодіє з парою, що піднімається нагору та утворюються при кипінні кубової рідини в кип'ятильнику **K**. Початкова сполука пари приблизно дорівнює сполуці кубового залишку, тобто збіднений легколетучим компонентом. У результаті масообміну з рідиною пар збагачується легколетучим компонентом. Для більш повного збагачення верхню частину колони зрошують відповідно до заданого флегмовим числом рідиною (флегмою), одержуваною в дефлегматорі **Д** шляхом конденсації пари, що виходить із колони. Частина конденсату виводиться з дефлегматора у вигляді готового продукту

поділу – дистиляту, який прохолоджується в теплообміннику **X2** і направляється в проміжну ємність **E3**.

З кубової частини колони насосом **H3** безупинно виводиться кубова рідина – продукт, збагачений важколетучим компонентом, який прохолоджується в теплообміннику **X1** і направляється в ємність **E2**.

Таким чином, у ректифікаційній колоні здійснюється безперервний процес поділу вихідної бінарної суміші на дистилят (з високим змістом легколетучого компоненту) і кубовий залишок (збагачений важколетучим компонентом).

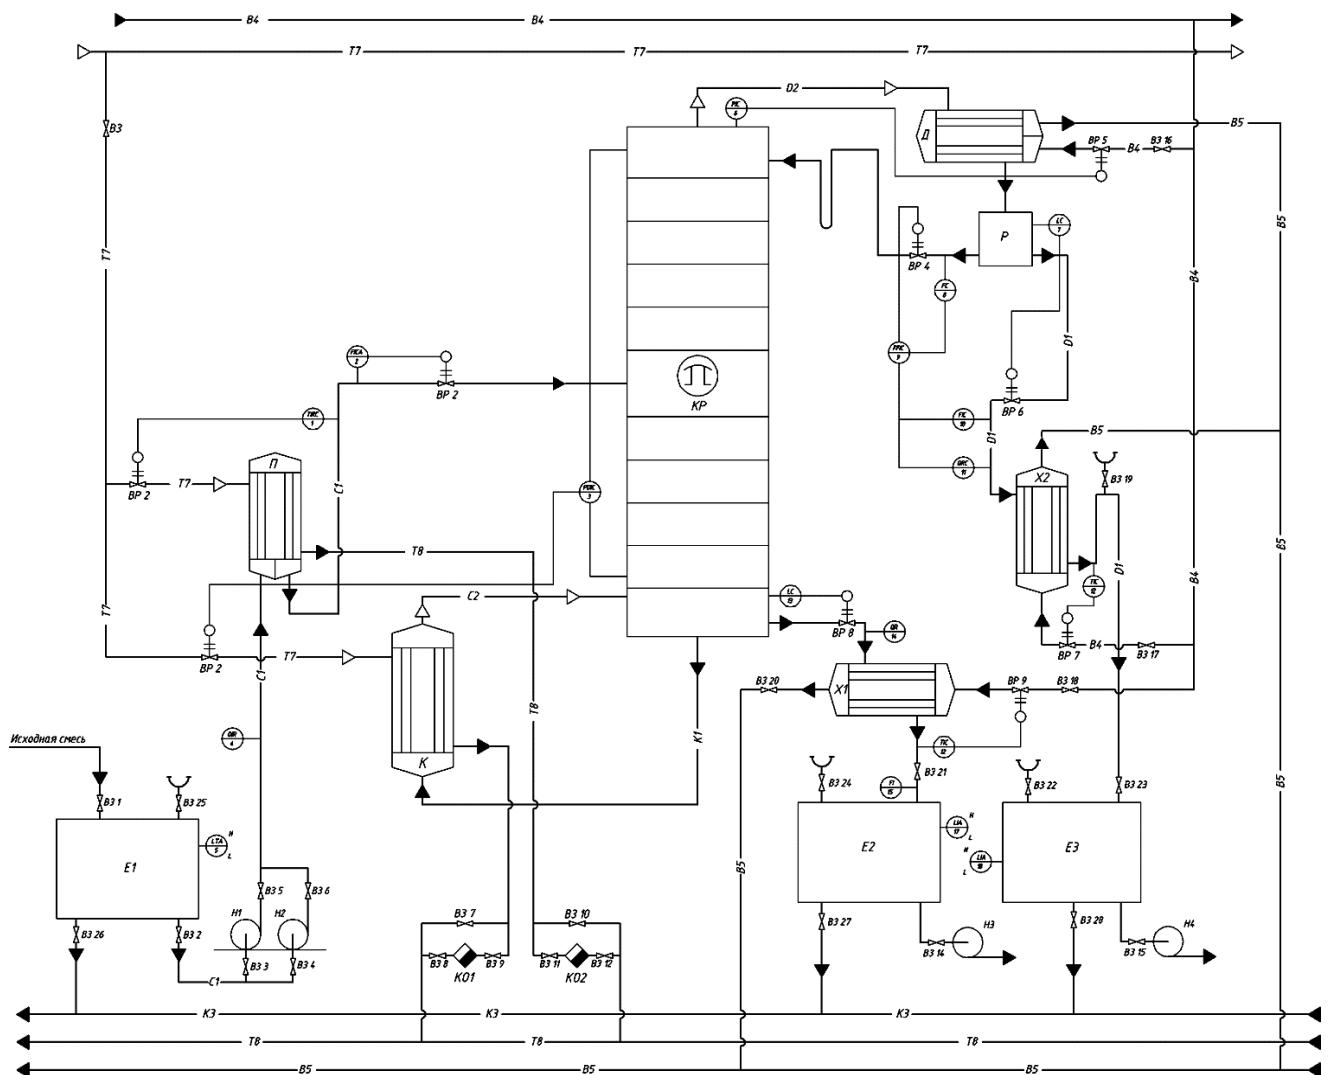


Рисунок 2.1 – Схема ректифікаційній установки

Колона з ковпачковими тарілками (рисунок 2.2) призначена для розділення суміші ацетон-вода продуктивністю 6,75 т/год.

Колона із ковпачковими тарілками являє собою вертикальний циліндричний корпус із горизонтальними тарілками, у яких рівномірно по всій поверхні просвердлене значне число отворів діаметром 1-5 мм. Для зливу рідини

й регулювання її рівня на тарілці служать переливні трубки, нижні кінці яких занурені в склянки.

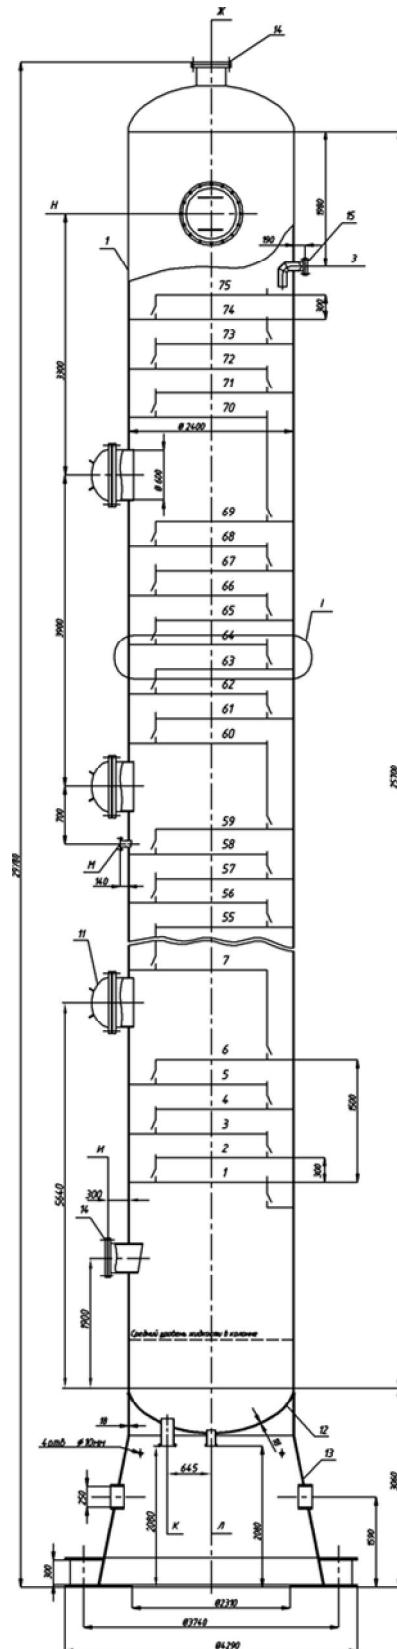


Рисунок2.2 – Колона з ковпачковими тарілками.

У ковпачковій колоні кожна тарілка має кілька отворів з невисокими патрубками, призначеними для пропускання пари, що піднімаються знизу. На тарілках колони завжди є шар флегми. Зверху кожного парового патрубка монтується ковпачок, нижні краї якого занурені в рідину. Ковпачки біля основи мають зубчасті прорізи для дроблення пара на дрібні струмки. Тим самим збільшується площа контакту між парами і рідиною. Так як флегма кілька холодніше парів, останні, барботую через шар рідини, охолоджуються і частково конденсуються. В процесі конденсації пари виділяється певна кількість теплоти. Крім того, дно кожної тарілки обігрівається парами нижележащої тарілки. За рахунок цього тепла флегма нагрівається і кипить. Рівень флегми на кожній тарілці підтримується за допомогою переливних труб, які пов'язують між собою всі тарілки.

Таким чином, на тарілках відбувається збагачення флегми висококиплячих компонентах (за рахунок часткової конденсації пари). А вихідні потоки пара збагачуються низкокипящим компонентом. Оскільки пари в міру просування від низу до верху все більше збагачуються низкокипящим компонентом, температура кипіння рідини на тарілках (від низу до верху) стає все нижче і нижче. При цьому флегма, що стікає з тарілки на тарілку все більше збагачується висококиплячих компонентах, і тому на нижніх тарілках температура кипіння максимальна. В результаті багаторазового протікання процесу теплообміну пар, що відводиться з верхньої частини колони, являє собою майже чистий низькокиплячі компонент, а залишок в нижній частині колони - чистий висококиплячий компонент.

2.2 Опис конструкції холодильника

Холодильник зображене на рисунок 2.3. Він призначений для охолодження дистиляту, після чого він направляється в ємність. Холодильник являє собою кожухотрубчатий теплообмінник, у межтрубному просторі якого дистилят, а в трубах рухається охолоджуючий агент (вода). Однак питання про напрямок дистиляту і прохолоджуючого агента усередину або зовні труб слід вирішувати в кожному конкретному випадку, враховуючи бажаність підвищення коефіцієнта теплопередачі й зручність очищення поверхні теплообміну.

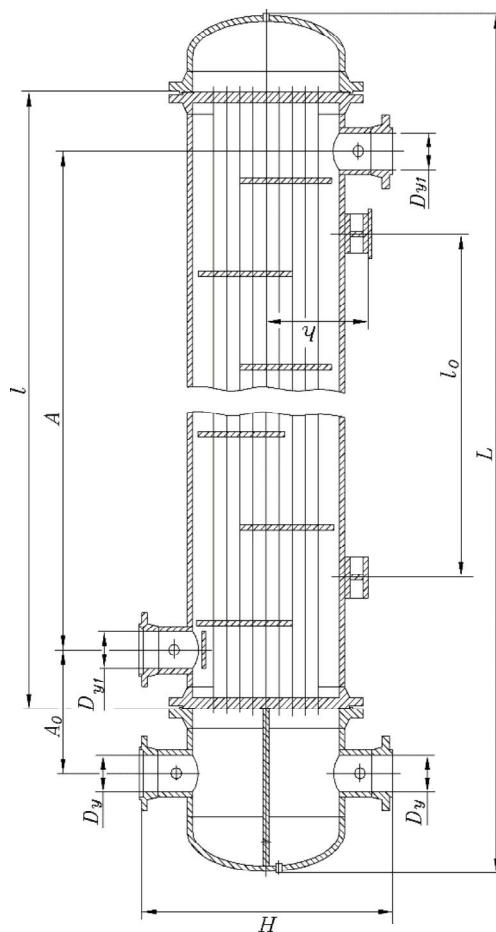


Рисунок 2.3 – Кожухотрубчастий теплообмінний апарат (холодильник).

Холодильник дистиляту, як правило розташовують безпосередньо біля дефлегматора, щоб забезпечити більшу компактність установки.

З КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Враховуючи широкий діапазон тисків та температур робочих середовищ, а також різноманітність їхніх властивостей, до сучасних теплообмінних апаратів пред'являються такі основні вимоги:

- конструкція апарату має бути технологічною, надійною протягом передбаченого технічною документацією строку служби, забезпечувати безпеку при виготовленні, монтажі та експлуатації, передбачати можливість огляду (у тому числі внутрішньої поверхні), очистки, промивки, продувки та ремонту, а також забезпечувати можливість термообробки, передбаченої креслеником;
- застосування конкретного типорозміру апарату повинно забезпечувати передачу потрібної кількості тепла від одного середовища до іншого, з отриманням необхідних кінцевих температур кожного робочого середовища при заданому рівні гіdraulічних опорів.

Основні елементи кожухотрубчатих теплообмінних апаратів: кожух (корпус), розподільна камера й трубний пучок. Останній складається із труб, трубних решіток і перегородок. Елементи сталевих кожухотрубчатих апаратів виготовляють зі сталі. Зі сталі можна виконувати й деякі елементи мідних (ГОСТ 11971-77) апаратів, наприклад кожух.

Для кожного типу сталевих кожухо-трубчатих апаратів у залежності від їх призначення матеріали регламентовано відповідними ГОСТами.

Середа в підігрівачі не є корозійною, тому в якості конструкційного матеріалу для основних деталей апарату вибираємо сталь 09Г2С (ГОСТ 5520-79), що відрізняється помірною міцністю та використовується для виготовлення деталей хімічної апаратури при роботі в розчинах ацетону і води.

4 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗМІРІВ КОЛОНІ ТА ХОЛОДИЛЬНИКА

4.1 Вихідні дані

Продуктивність по вихідній суміші 6750 кг/год;

Концентрація НКК:

у вихідній суміші	$a_f = 67\% \text{ (мас.)}$,
у дистилляті	$a_P = 98\% \text{ (мас.)}$
у кубовому залишку	$a_w = 12,1\% \text{ (мас.)}$

Температура:

вихідної суміші	30 °C
дистилляту після холодильника	26 °C
кубового залишку після холодильника	26 °C
охолодної води	10 °C

Тиск насиченої водяної пари 6,0 ата

Коефіцієнт надлишку флегми 3,4

Колона працює під атмосферним тиском.

4.2 Визначення продуктивності по дистилляту та кубовому залишку

Продуктивність колони по кубовому залишкові визначаємо по формулі:

$$G_W = G_F \cdot \frac{\alpha_P - \alpha_F}{\alpha_P - \alpha_W}, \quad (4.1)$$

де G_F – продуктивність по вихідній суміші, кг/год;

α_F – масова концентрація низько киплячого компонента у вихідній суміші, % (мас.);

α_P – масова концентрація низько киплячого компонента в дистилляті, % (мас.);

α_W – масова концентрація низько киплячого компонента в кубовому залишку, % (мас.).

$$G_W = 6750 \frac{0,98 - 0,67}{0,98 - 0,121} = 2436 \text{ кг/г} = 0,677 \text{ кг/с}$$

Продуктивність колони по дистиляту визначаємо з рівняння:

$$G_P = G_F - G_W, \quad (4.2)$$

де G_W – продуктивність по кубовому залишкові, кг/год;

G_p – продуктивність по дистиляту, кг/год;

G_F – продуктивність по вихідній суміші, кг/ч.

$$G_P = 6750 - 2436 = 4314 \text{ кг/г} = 1,198 \text{ кг/с}$$

Перевірка:

$$6750 \cdot 0,67 = 4314 \cdot 0,98 + 2436 \cdot 0,121$$

$$4522,5 = 4522,5$$

4.3 Визначення мінімального та дійсного флегмового числа

Перераховуємо масові концентрації в мольні по формулі:

$$X = \frac{\frac{\alpha}{M_A}}{\frac{\alpha}{M_A} + \frac{1-\alpha}{M_B}}, \quad (4.3)$$

де X – концентрація низькокиплячого компонента А в бінарної суміші, мол. частки;

α – зміст низькокиплячого компонента А в бінарної суміші, %(мас.);

M_A, M_B – молярна маса компонента А и В (відповідно).

Молярні маси: ацетон – 58 кг/кмоль.

вода – 18 кг/кмоль.

Тоді концентрація вихідної суміші рівна:

$$X_F = \frac{\frac{0,68}{58}}{\frac{0,68}{58} + \frac{1-0,68}{18}} = 0,38;$$

дистиляту:

$$X_p = \frac{\frac{0,985}{58}}{\frac{0,985}{58} + \frac{1 - 0,985}{18}} = 0,94$$

кубового залишку:

$$X_w = \frac{\frac{0,105}{58}}{\frac{0,105}{58} + \frac{1 - 0,105}{18}} = 0,04$$

Мінімальне флегмове число визначаємо графоаналітичним способом. Для цього на підставі досвідчених даних, у координатах у-х будуємо криву рівноваги для суміші ацетон-вода при атмосферному тиску (рис. 4.1) і криву температур кипіння й конденсації (рис. 4.2).

Таблиця 4.1. Рівноважні дані для суміші ацетон-вода

Зміст компонента А, мол. %		Температура кипіння, t, °C
у рідині (x)	у парі (y)	
0	0	100
5	60,3	77,9
10	72	69,6
20	80,3	64,5
30	82,7	62,6
40	84,2	61,6
50	85,5	60,7
60	86,4	59,8
70	88,2	59
80	90,4	58,2
90	94,3	57,5
100	100	56,9

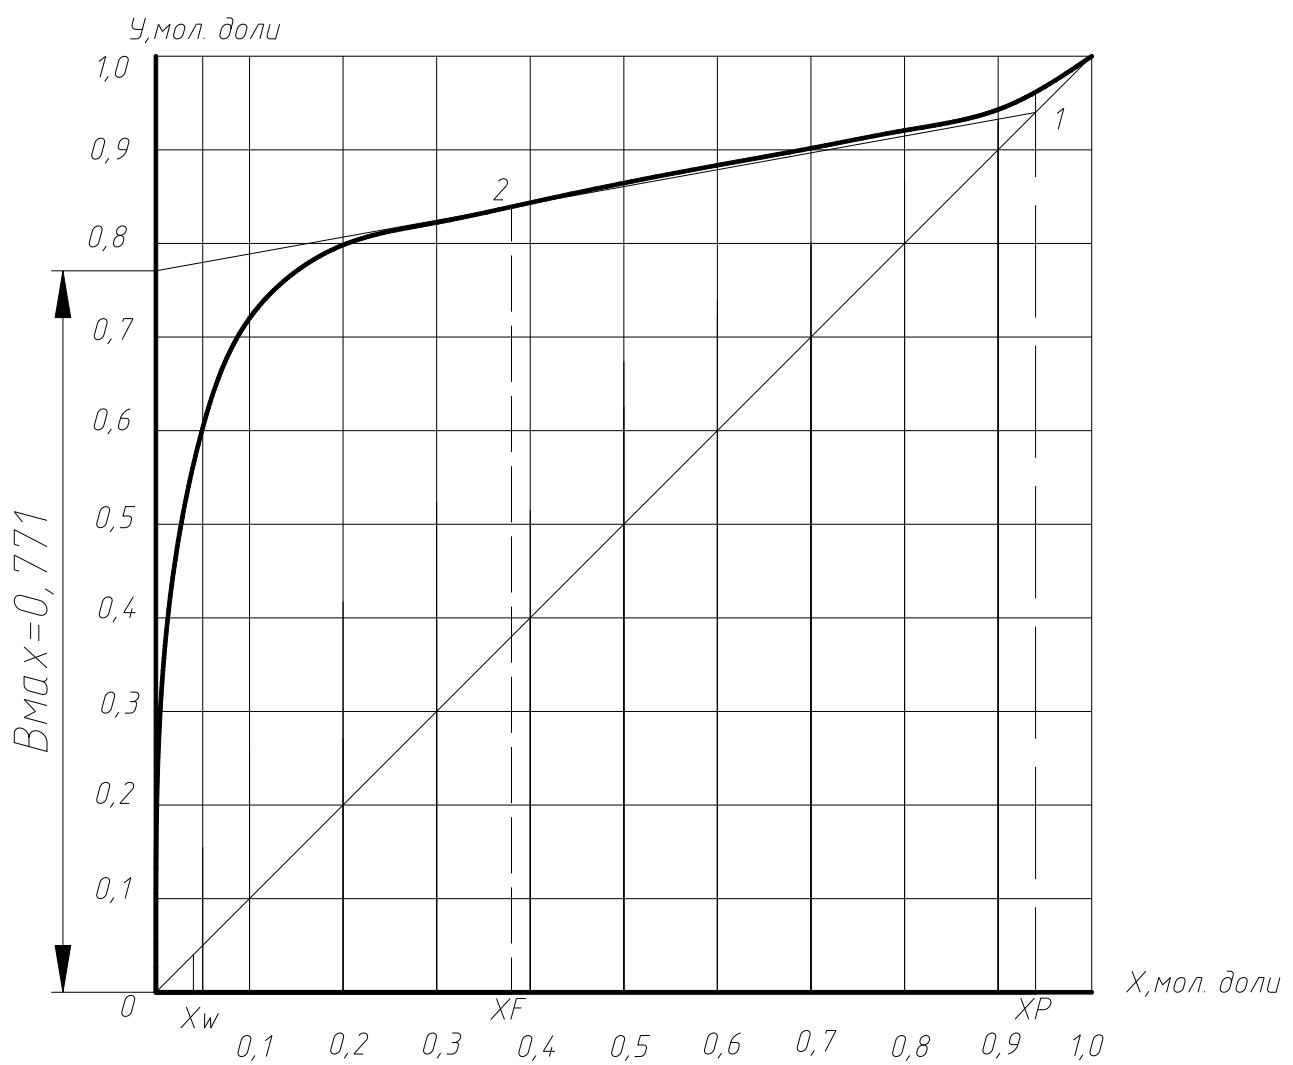


Рис. 4.1 - До визначення мінімального флегмового числа.

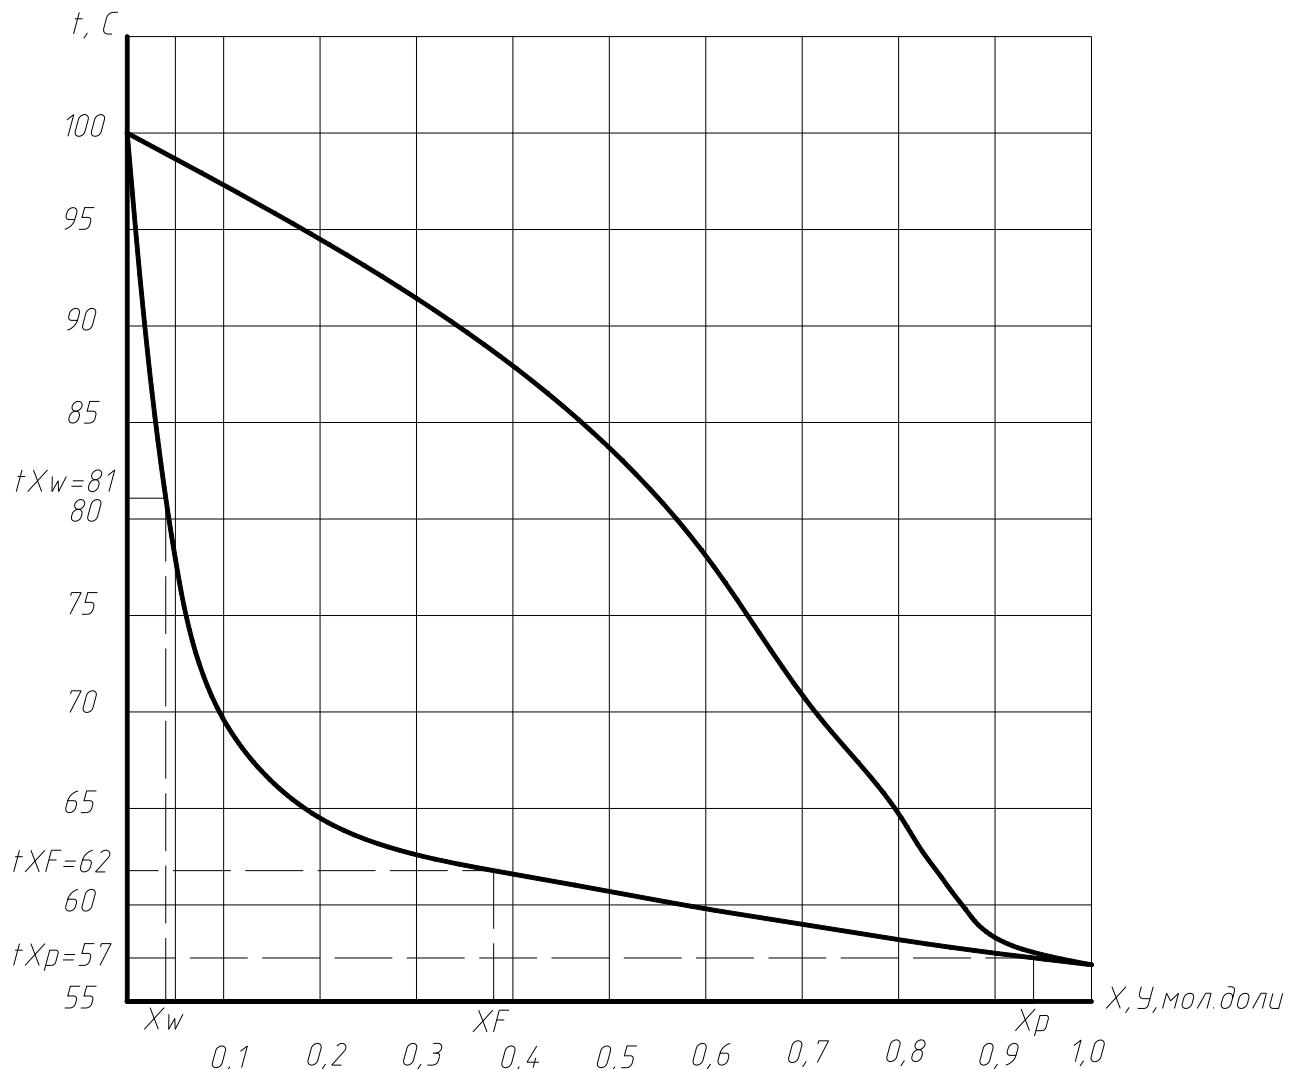


Рис. 4.2 - Ізобару температур кипіння й конденсації.

На діаграмі у-х із крапки 1 ($x_p = y_p$) через крапку $2'$ (x_F, y_F^*) проводимо пряму лінію до перетинання з віссю у. Відрізок, що відтинається на осі у, позначимо через $B_{\max} = 0,771$. По величині цього відрізка знаходимо мінімальне флегмове число:

$$R_{\min} = \frac{X_p}{B_{\max}} - 1, \quad (4.4)$$

де R_{\min} – мінімальне флегмове число;

X_p – концентрація низькокиплячого компонента в дистилляті, %(мол.).

$$R_{\min} = \frac{0,94}{0,771} - 1 = 0,082$$

Дійсне флегмове число:

$$R = K_R \cdot R_{min}, \quad (4.5)$$

де R_{min} – мінімальне флегмове число;

K_R – коефіцієнт надлишку флегми.

$$R = 3,4 \cdot 0,082 = 0,28$$

На діаграмі у-х наносимо лінії робочих концентрацій (робочі лінії) для оптимального флегмового числа $R = 0,28$ (рис. 4.1): для цього на осі у відкладаємо відрізок $B = \frac{x_p}{R+1} = \frac{0,94}{0,28+1} = 0,732$, кінець якого з'єднуємо прямій із крапкою 1 ($x_p = y_p$); крапку перетинання цієї прямії з вертикальною лінією, проведеної з абсциси x_F , позначимо крапкою 2 (x_F, y_F) і, нарешті, крапку 2 з'єднуємо із крапкою 3 ($x_w = y_w$). Лінії 1-2 і 2-3 є робочими лініями для верхньої та нижньої частин колони, відповідно.

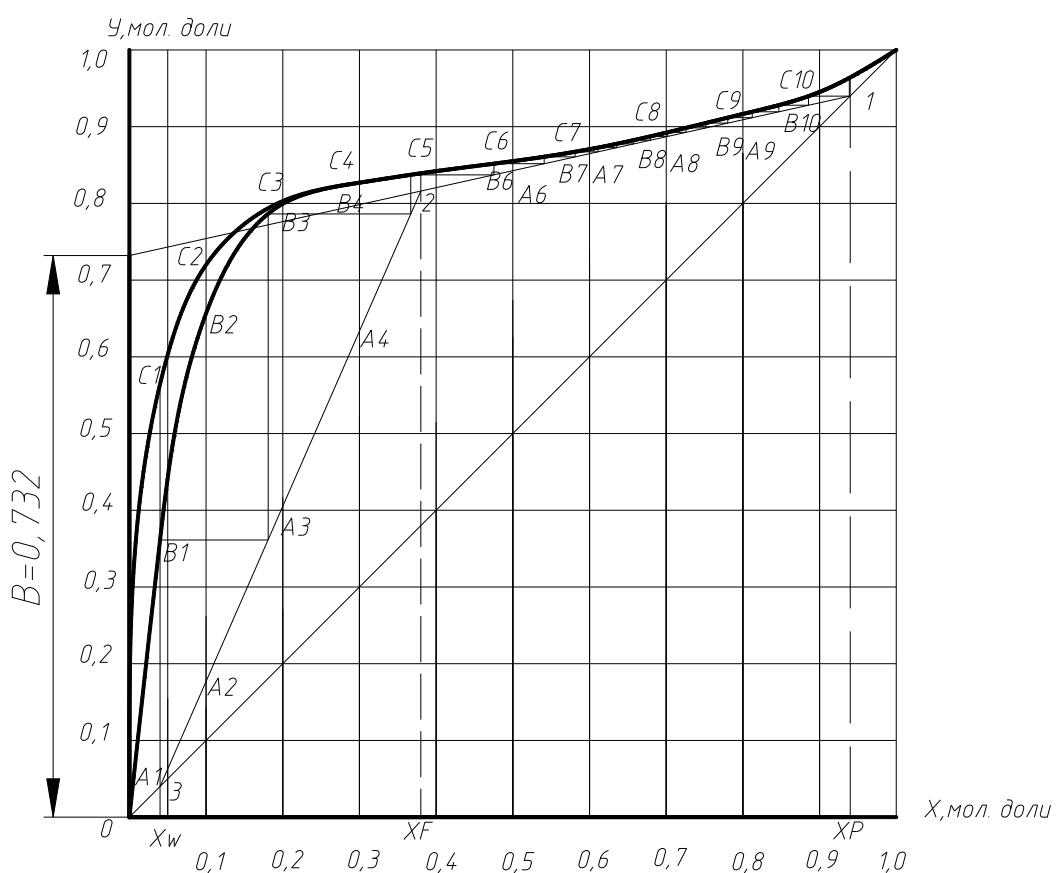


Рис. 4.3 - Побудова кінетичної кривої (масштаб 1:1).

4.4 Визначення середніх значень параметрів по колоні, фізико-хімічних і термодинамічних констант фаз

Рідка фаза.

Середня мольна концентрація в нижній частині колони:

$$X_{cp}^h = \frac{X_W + X_F}{2}, \quad (4.6)$$

де X_{cp}^h —середня мольна концентрація низькокиплячого компонента в нижній частині колони, %(мол.);

X_W — мольна концентрація низькокиплячого компонента в кубовому залишку, %(мол.);

X_F — мольна концентрація низькокиплячого компонента у вихідній суміші, %(мол.).

$$X_{cp}^h = \frac{0,04 + 0,38}{2} = 0,21$$

Середня мольна концентрація у верхній частині колони:

$$X_{cp}^e = \frac{X_F + X_P}{2}, \quad (4.7)$$

де X_{cp}^e —середня мольна концентрація низькокиплячого компонента у верхній частині колони, %(мол.);

X_P — мольна концентрація низькокиплячого компонента в дистилляті, %(мол.);

X_F — мольна концентрація низькокиплячого компонента у вихідній суміші, %(мол.).

$$X_{cp}^e = \frac{0,38 + 0,94}{2} = 0,66$$

Середня мольна концентрація по колоні:

$$X_{cp} = \frac{X_{cp}^h + X_{cp}^e}{2}, \quad (4.8)$$

де X_{cp} —середня мольна концентрація низькокиплячого компонента по

колоні, %(мол.);

X^H_{cp} —середня мольна концентрація низькокиплячого компонента в нижній частині колони, %(мол.);

X^B_{cp} —середня мольна концентрація низькокиплячого компонента у верхній частині колони, %(мол.).

$$X_{cp} = \frac{0,21 + 0,66}{2} = 0,435$$

Середня масова концентрація по колоні:

$$\alpha_{cp} = \frac{x_{cp} \cdot M_A}{x_{cp} \cdot M_A + (1 - x_{cp}) \cdot M_B}, \quad (4.9)$$

де α_{cp} - середня масова концентрація по колоні, %(мас.);

X_{cp} — середня мольна концентрація низькокиплячого компонента по колоні, %(мол.);

M_A – молярна маса компонента А, кг/кмоль;

M_B – молярна маса компонента В, кг/кмоль.

$$\alpha_{cp} = \frac{0,435 \cdot 58}{0,435 \cdot 58 + (1 - 0,435) \cdot 18} = 0,71$$

Середня температура в нижній частині колони:

$$t_{x_{cp}}^H = \frac{t_{xW} + t_{xF}}{2}, \quad (4.10)$$

де $t_{x_{cp}}^H$ – середня температура в нижній частині колони, °C;

t_{xW} – температура кубового залишку, °C;

t_{xF} – температура вихідної суміші, °C.

$$t_{x_{cp}}^H = \frac{81 + 62}{2} = 71,5 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Середня температура у верхній частині колони:

$$t_{x_{cp}}^B = \frac{t_{xF} + t_{xP}}{2}, \quad (4.11)$$

де $t_{x_{cp}}^B$ – середня температура у верхній частині колони, °C;

t_{xP} – температура дистиляту, °C;

t_{xF} – температура вихідної суміші, °C.

$$t_{x cp}^e = \frac{62 + 57}{2} = 59,5^{\circ}\text{C}$$

Середня температура по колоні:

$$t_{x cp} = \frac{t_{x cp}^h + t_{x cp}^e}{2}, \quad (4.12)$$

де $t_{x cp}$ – середня температура по колоні, $^{\circ}\text{C}$;

$t_{x cp}^h$ – середня температура у верхній частині колони, $^{\circ}\text{C}$;

$t_{x cp}^e$ – середня температура в нижній частині колони, $^{\circ}\text{C}$.

$$t_{x cp} = \frac{71,5 + 59,5}{2} = 65,5^{\circ}\text{C}$$

Середня мольна маса:

$$M_{x cp} = M_A \cdot X_{cp} + M_B \cdot (1 - X_{cp}), \quad (4.13)$$

де X_{cp} – середня мольна концентрація низькокиплячого компонента по колоні, %(мол.);

M_A – молярна маса компонента А, кг/кмоль;

M_B – молярна маса компонента В, кг/кмоль.

$$M_{x cp} = 58 \cdot 0,435 + 18 \cdot (1 - 0,435) = 35,4 \text{ кг/кмоль.}$$

Середня щільність визначається по формулі:

$$\rho_{x cp} = \frac{\rho_A \cdot \rho_B}{\rho_B \cdot a_{cp} + \rho_A \cdot (1 - a_{cp})}, \quad (4.14)$$

де $\rho_{x cp}$ – середня щільність рідкої фази, kg/m^3 ;

ρ_A – щільність компонента А при температурі $t_{x cp}$, kg/m^3 ;

ρ_B – щільність компонента В при температурі $t_{x cp}$, kg/m^3 ;

a_{cp} – середня масова концентрація по колоні, %(мас.).

$\rho_A = 740 \text{ kg/m}^3$ при $t_{x cp} = 65,5^{\circ}\text{C}$;

$\rho_B = 980,5 \text{ kg/m}^3$ при $t_{x cp} = 65,5^{\circ}\text{C}$.

$$\rho_{x cp} = \frac{740 \cdot 980,5}{980,5 \cdot 0,71 + 740 \cdot (1 - 0,71)} = 796,7 \text{ kg/m}^3.$$

Середню в'язкість розраховуємо по рівнянню:

$$\lg \mu_{x cp} = X_{cp} \cdot \lg \mu_A + (1 - X_{cp}) \cdot \lg \mu_B, \quad (4.15)$$

де μ_A – динамічний коефіцієнт в'язкості компонента А, $\text{Pa}\cdot\text{s}$;

μ_B – динамічний коефіцієнт в'язкості компонента B, Па·с;
 X_{cp} – середня мольна концентрація низькокиплячого компонента по колоні, % (мол.).

$$\mu_A = 0,22 \text{ МПа} \cdot \text{спри } t_{X_{cp}} = 65,5 \text{ }^{\circ}\text{C};$$

$$\mu_B = 0,441 \text{ МПа} \cdot \text{спри } t_{X_{cp}} = 65,5 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

$$\lg \mu_{x \text{ cp}} = 0,435 \cdot \lg 0,22 + (1 - 0,435) \cdot \lg 0,441 = -0,487$$

$$\mu_{x \text{ cp}} = 0,33 \text{ МПа} \cdot \text{с} = 0,33 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}.$$

Середній поверхневий натяг визначаємо по рівнянню:

$$\sigma_{x \text{ cp}} = \sigma_A \cdot X_{cp} + \sigma_B \cdot (1 - X_{cp}), \quad (4.16)$$

де σ_A – поверхневий натяг компонента A, Н/м;

σ_B – поверхневий натяг компонента B, Н/м;

X_{cp} – середня мольна концентрація низькокиплячого компонента по колоні, % (мол.).

$$\sigma_A = 18 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м при } t_{X_{cp}} = 65,5 \text{ }^{\circ}\text{C};$$

$$\sigma_B = 65,3 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м при } t_{X_{cp}} = 65,5 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

$$\sigma_{x \text{ cp}} = 18 \cdot 10^{-3} \cdot 0,435 + 65,3 \cdot 10^{-3} (1 - 0,435) = 44,7 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м.}$$

Коефіцієнт дифузії при середній температурі визначаємо:

$$D_x(t) = D_{x(20)} [1 + b \cdot (t - 20)], \quad (4.17)$$

де $D_{x(20)}$ – коефіцієнт дифузії при $t = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{м}^2/\text{с}$;

$$b = \frac{0,2\sqrt{\mu}}{\sqrt[3]{\rho}}, \text{ тут } \mu [\text{МПа} \cdot \text{с}] \text{ і } \rho [\text{кг}/\text{м}^3] – \text{в'язкість і щільність розчинника}$$

(вода) при $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $t = t_{X_{cp}}$.

$$\mu = 1,005 \text{ [мПа} \cdot \text{с}], \rho = 998 \text{ [кг}/\text{м}^3].$$

Коефіцієнт дифузії при $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ розраховуємо по емпіричному рівнянню:

$$D_{x(20)} = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{A \cdot B \cdot \sqrt{\mu} (V_A^{1/3} + V_B^{1/3})^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B}}, \quad (4.18)$$

де V_A – мольний обсяг компонента A, $\text{см}^3/\text{моль}$;

V_B – мольний обсяг компонента B, $\text{см}^3/\text{моль}$;

A, B – коефіцієнти, що залежать від властивостей компонентів, A = 1,15; B = 4,7

$$b = \frac{0,2\sqrt{1,005}}{\sqrt[3]{998}} = 0,02.$$

Мольні обсяги компонентів [2, с. 81, табл.Б.5]:

$$V_A = 14,8 + 6 \cdot 3,7 + 7,4 = 74 \text{ см}^3/\text{моль};$$

$$V_B = 18,9 \text{ см}^3/\text{моль.}$$

$$D_{x(20)} = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 2 \cdot \sqrt{1,005} \cdot (74^{1/3} + 18,9^{1/3})^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{58} + \frac{1}{18}} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ м}^2/\text{с.}$$

$$D_{x(t)} = 1,0 \cdot 10^{-9} [1 + 0,02 (65,5 - 20)] = 2 \cdot 10^{-9} \text{ м}^2/\text{с.}$$

Парова фаза.

Середня мольна концентрація в нижній частині колони:

$$Y_{cp}^u = \frac{y_w + y_f}{2}, \quad (4.19)$$

де Y_{cp}^u – середня мольна концентрація низькокиплячого компонента в нижній частині колони, %(мол.);

y_w – мольна концентрація низькокиплячого компонента в кубовому залишку, %(мол.);

y_f – мольна концентрація низькокиплячого компонента у вихідній суміші, %(мол.).

$$Y_{cp}^u = \frac{0,04 + 0,82}{2} = 0,43$$

Середня мольна концентрація у верхній частині колони:

$$Y_{cp}^e = \frac{y_f + y_p}{2}, \quad (4.20)$$

де Y_{cp}^e – середня мольна концентрація низькокиплячого компонента у верхній частині колони, %(мол.);

y_p – мольна концентрація низькокиплячого компонента в дистилляті, %(мол.);

y_f – мольна концентрація низькокиплячого компонента у вихідній суміші, %(мол.).

$$Y_{cp}^e = \frac{0,82 + 0,94}{2} = 0,88$$

Середня мольна концентрація по колоні:

$$Y_{cp} = \frac{y_{cp}^h + y_{cp}^e}{2}, \quad (4.21)$$

де Y_{cp} – середня мольна концентрація низькокиплячого компонента по колоні, %(мол.);

y_{cp}^B – середня мольна концентрація низькокиплячого компонента у верхній частині колони, %(мол.);

y_{cp}^H – мольна концентрація низькокиплячого компонента в нижній частині колони, %(мол.).

$$Y_{cp} = \frac{0,43 + 0,88}{2} = 0,655$$

Середня температура в нижній частині колони:

$$t_{y cp}^H = 87^\circ C.$$

Середня температура у верхній частині колони:

$$t_{y cp}^B = 59^\circ C.$$

Середня температура по колоні:

$$t_{y cp} = \frac{t_{y cp}^H + t_{y cp}^e}{2}, \quad (4.22)$$

де $t_{y cp}$ – середня температура по колоні, $^\circ C$;

$t_{y cp}^B$ – середня температура у верхній частині колони, $^\circ C$;

$t_{y cp}^H$ – середня температура в нижній частині колони, $^\circ C$.

$$t_{y cp} = \frac{87 + 59}{2} = 70^\circ C$$

Середня мольна маса:

$$M_{y cp} = M_A \cdot y_{cp} + M_B \cdot (1 - y_{cp}), \quad (4.23)$$

де Y_{cp} – середня мольна концентрація низькокиплячого компонента по колоні, %(мол.);

M_A – молярна маса компонента А, кг/кмоль;

M_B – молярна маса компонента В, кг/кмоль .

$$M_{y cp} = 58 \cdot 0,655 + 18 \cdot (1 - 0,655) = 44,2 \text{ кг/кмоль.}$$

Середня щільність:

$$\rho_{y cp} = \frac{M_{y cp}}{22,4} \cdot \frac{P}{P_o} \cdot \frac{T_o}{T}, \quad (4.24)$$

тут $T = 273 + t_{y cp}$, $^{\circ}\text{C}$; $P = 1 \text{ кгс/см}^2$ (тиск у колоні атмосферне).

$$\rho_{y cp} = \frac{44,2}{22,4} \cdot \frac{1}{1,033} \cdot \frac{273}{(273 + 70)} = 1,52 \text{ кг/м}^3.$$

Середня в'язкість:

$$\frac{M_{y cp}}{\mu_{y cp}} = \frac{Y_{cp} \cdot M_A}{\mu_{y A}} + \frac{(1 - Y_{cp}) \cdot M_B}{\mu_{y B}}, \quad (4.25)$$

де $\mu_{y cp}$ – середня в'язкість, $\text{Па}\cdot\text{s}$;

$\mu_{y A}$ – динамічний коефіцієнт в'язкості компонента А, $\text{Па}\cdot\text{s}$;

$\mu_{y B}$ – динамічний коефіцієнт в'язкості компонента В, $\text{Па}\cdot\text{s}$;

Y_{cp} – середня мольна концентрація низькокиплячого компонента по колоні, % (мол.);

M_A – молярна маса компонента А, кг/кмоль ;

M_B – молярна маса компонента В, кг/кмоль ;

$M_{y cp}$ – середня мольна маса, кг/кмоль .

$\mu_{y A} = 0,97 \cdot 10^{-5} \text{ Па}\cdot\text{s}$ при $t_{y cp} = 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$;

$\mu_{y B} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ Па}\cdot\text{s}$ при $t_{y cp} = 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

$$\frac{44,2}{\mu_{y cp}} = \frac{0,655 \cdot 58}{0,97 \cdot 10^{-5}} + \frac{(1 - 0,655) \cdot 18}{1,2 \cdot 10^{-5}}$$

$$\mu_{y cp} = 0,997 \cdot 10^{-5} \text{ Па}\cdot\text{s}$$

Коефіцієнт дифузії для парової фази визначаємо по рівнянню:

$$D_y = \frac{4,3 \cdot 10^{-7} \cdot T^{3/2}}{P \cdot (V_A^{1/3} + V_B^{1/3})^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B}}, \quad (4.26)$$

де P – тиск кгс/см^2 (тиск у колоні атмосферне); $T = 273 + t_{y cp}$, $^{\circ}\text{C}$.

$$D_y = \frac{4,3 \cdot 10^{-7} \cdot 343^{3/2}}{1 \cdot (74^{1/3} + 18,9^{1/3})^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{58} + \frac{1}{18}} = 15,7 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

4.5 Визначення діаметра й висоти колони

Витрата пари, що проходить по колоні, може бути визначена:

$$V_y = \frac{G_y}{\rho_{y cp}} = \frac{G_p \cdot (R+1)}{\rho_{y cp}} = \frac{1,198 \cdot (0,28+1)}{1,52} = 1,16 \text{ м}^3/\text{с}$$

Визначаємо швидкість пари в колоні.

Попередньо ухвалюємо відстань між тарілками $h = 400$ мм.

Використовуємо раніше знайдені $\rho_{x cp} = 796,7$ кг/м³ і $\rho_{y cp} = 1,52$ кг/м³. Для ковпачкових тарілок знаходимо $C = 0,043$. Тоді швидкість пари в колоні:

$$W = C \sqrt{(\rho_{x cp} - \rho_{y cp}) / \rho_{y cp}} = 0,043 \cdot \sqrt{\frac{796,7 - 1,52}{1,52}} = 0,98 \text{ м/с}$$

Тоді діаметр колони

$$D = \sqrt{\frac{V_y}{0,785 \cdot W}} = \sqrt{\frac{1,16}{0,785 \cdot 0,98}} = 1,23 \text{ м}$$

Ухвалюємо стандартне значення діаметра колони $D = 1,2$ м і уточнюємо швидкість пари в колоні:

$$W = \frac{V_y}{0,785 \cdot D^2} = \frac{1,16}{0,785 \cdot 1,2^2} = 1,03 \text{ м/с}$$

Знаходимо коефіцієнт масовітдачі в рідкій фазі:

$$\beta_x = \frac{38000 \cdot \rho_{x cp} \cdot D_{x(t)}}{M_{x cp} \cdot h} \cdot (\Pr')^{0,62} \quad (4.27)$$

де $\Pr' = \frac{\mu_{x cp}}{D_{x(t)} \cdot \rho_{x cp}}$ – дифузійний критерій Прандтля;

$$\Pr' = \frac{0,33 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-9} \cdot 796,7} = 207,1$$

$$\beta_x = \frac{38000 \cdot 796,1 \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{35,4 \cdot 1} \cdot (207,1)^{0,62} = 0,0467 \frac{\text{кмоль}}{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{кмоль} / \text{кмоль}}.$$

Коефіцієнт масовітдачі в паровій фазі знаходимо по рівнянню:

$$\beta_y = \frac{D_y}{22,4} \cdot (0,79 \cdot \text{Re}_y + 11000) \quad (4.28)$$

де $\text{Re}_y = \frac{W \cdot h \cdot \rho_{y cp}}{\mu_{y cp}}$ – критерій Рейнольдса;

$$\text{Re}_y = \frac{1,03 \cdot 1 \cdot 1,52}{0,997 \cdot 10^{-5}} = 114343$$

$$\beta_y = \frac{1,57 \cdot 10^{-5}}{22,4} \cdot (0,79 \cdot 114343 + 11000) = 0,071 \frac{\text{кмоль}}{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{кмоль}/\text{кмоль}}$$

Загальний коефіцієнт масопередачи K_{yf} знаходимо з рівняння:

$$\frac{1}{K_{yf}} = \frac{1}{\beta_y} + \frac{m}{\beta_x}, \quad (4.29)$$

де $m = \frac{y^* - y}{x - x^*}$ – тангенс кута нахилу лінії рівноваги;

y^* , x^* - рівноважні концентрації.

Так як величина m є змінною по висоті колони, знаходимо її значення для різних концентрацій, використовуючи діаграму (рис. 4.3).

У межах від X_w до X_p вибираємо ряд значень X , для кожного значення X визначаємо по діаграмі (рис. 4.3) величини $y^* - y$, $x - x^*$ як різниця між рівноважною й робочою лінією, а потім по цим значенням визначаємо величину m . Результати зводимо в таблицю 4.2.

Таблиця 4.2 – Визначення коефіцієнта масопередачи

x	$y^* - y$	$x - x^*$	m	$K_{yf} * 10^3$
0,04	0,525	0,04	13,13	3,4
0,1	0,543	0,1	5,43	7,7
0,2	0,398	0,187	2,13	16,8
0,3	0,194	0,241	0,80	31,9
0,4	0,022	0,134	0,16	56,8
0,5	0,012	0,093	0,13	59,4
0,6	0,004	0,03	0,13	59,0
0,7	0,005	0,022	0,23	52,8
0,8	0,005	0,022	0,23	52,8
0,9	0,011	0,025	0,44	42,5
0,94	0,024	0,046	0,52	39,6

Для побудови кінетичної кривої скористаємося формулою:

$$y^* - y_k = (y^* - y_h) \cdot e^{-\frac{K_{yf} \cdot f_m}{G_y}} \quad (4.30)$$

Значення різниці $(y^* - y_h)$ це значення АС = $(y^* - y)$ для кожного обраного значення x у межах від x_w до x_p .

Робоча площа тарілки: $F_p = 0,93 \text{ м}^2$.

Мольна витрата пари по колоні:

$$G_y = \frac{G_p \cdot (R + 1)}{M_{y_{cp}}} = \frac{1,198 \cdot (0,28 + 1)}{44,2} = 0,04 \text{ кмоль/с}$$

Таблиця 4.3 – До побудови кінетичної кривої

x	$K_{yf}^* F_p / G_y$	$AC, \text{мм}$	$BP = AC/e^{K_{yf}^* F_p / G_y}$
0,04	0,95	52,5	20,33
0,1	2,15	54,3	6,34
0,2	4,69	39,8	0,36
0,3	8,94	19,4	0,00
0,4	15,91	2,2	0,00
0,5	16,62	1,2	0,00
0,6	16,53	0,4	0,00
0,7	14,77	0,5	0,00
0,8	14,77	0,5	0,00
0,9	11,91	1,1	0,00
0,94	11,09	2,4	0,00

За даними таблиці 4.3 будуємо кінетичну криву. Крапки $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{11}$ лежать на робочих лініях, крапки $C_1, C_2, C_3, \dots, C_{11}$ – на рівноважній кривій. Обчислені відрізки $B_1C_1, B_2C_2, B_3C_3, \dots, B_{11}C_{11}$ відкладаються від відповідних крапок С униз. Кінетична крива починається на початку координат, проходить через крапки $B_1, B_2, B_3, \dots, B_{11}$ і закінчується в правому верхньому куті діаграми у-х (рис. 4.3).

Число дійсних тарілок, яке забезпечує задану чіткість поділу, визначається шляхом побудови "сходів" між робітниками й кінетичної лінією. Число щаблів у межах концентрацій $X_W \div X_P$ дорівнює числу дійсних тарілок.

У результаті побудови (рис. 4.3) одержуємо число дійсних тарілок $n=17$.

Висоту колони визначаємо по рівнянню

$$H = (n - 1) \cdot h + H_{\text{sep}} + H_{\text{kub}}, \quad (4.31)$$

де $h=0,4 \text{ м}$ – відстань між тарілками;

$H_{\text{sep}}=0,8 \text{ м}$ – висота сепараційної частини колони;

$H_{\text{kub}}=2,0 \text{ м}$ – висота кубової частини колони;

$$H = (17 - 1) \cdot 0,4 + 0,8 + 2 = 9,2 \text{ м}$$

4.6 Теплові розрахунки холодильника дистиляту

Витрата теплоти, що віддається охолодної воді у водяному холодильнику дистиляту, визначається з рівняння теплового балансу:

$$Q = G_p \cdot C_p' \cdot (t_{X_p} - t_{p\text{ кін}}) = G_B \cdot C_B \cdot (t_k - t_h), \quad (4.32)$$

де Q – кількість тепла, що віддається охолодній воді у водяному холодильнику дистиляту, Вт;

G_p – продуктивність по дистиляту, кг/с;

G_B – витрата охолодної води, кг/с;

C_B – питома теплоємність води, Дж/кг · К;

C_p' – питома теплоємність дистиляту при його середній температурі

$$(t_{X_p} + t_{p\text{ кін}})/2, \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}};$$

$t_{p\text{ кін}}$ – кінцева температура дистиляту після холодильника, °C.

t_k – кінцева температура охолодної води, °C;

t_h – початкова температура охолодної води, $t_h=10$ °C.

Питома теплоємність дистиляту розраховуємо по рівнянню:

$$C_p' = a_p \cdot C_A + (1 - a_p) \cdot C_B, \quad (4.33)$$

де C_A , C_B – питомі теплоємності ацетону й води при середній температурі

$$t_{X_F}^{cp} = \frac{t_{X_p} + t_{p\text{ кон}}}{2} = \frac{57 + 26}{2} = 42,5 \text{ }^{\circ}\text{C}; C_A = 0,537 \frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot \text{ }^{\circ}\text{C}}; C_B = 0,998 \frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot \text{ }^{\circ}\text{C}}$$

a_p – зміст низькокиплячого компонента в дистиляті, %(мас.).

$$C_p' = 0,98 \cdot 0,537 + (1 - 0,98) \cdot 0,998 = 0,555 \frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot \text{ }^{\circ}\text{C}} = 2327 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}.$$

Кількість тепла, що віддається охолодній воді у водяному холодильнику дистиляту:

$$Q = 1,243 \cdot 2327 \cdot (57 - 26) = 73106,5 \text{ Вт}$$

Витрата охолодної води при нагріванні її на 15 °C у холодильнику товарного дистиляту:

$$G_B = \frac{Q}{C_B \cdot (t_k - t_h)} = \frac{73106,5}{4190 \cdot (25 - 10)} = 0,92 \text{ кг/с}$$

Середня різниця температур при противоточної схемі руху теплоносіїв:

$$57^{\circ}\text{C} \longrightarrow 26^{\circ}\text{C}$$

$$25^{\circ}\text{C} \longleftarrow 10^{\circ}\text{C}$$

Більша різниця температур:

$$\Delta t_{\delta} = 57 - 25 = 32^{\circ}\text{C}$$

менша різниця температур:

$$\Delta t_m = 26 - 10 = 16^{\circ}\text{C}$$

Так як $\frac{\Delta t_{\delta}}{\Delta t_m} = 2 = 2$, то середню різницю температур визначаємо в такий

спосіб:

$$\Delta t_{cp} = \frac{\Delta t_{\delta} + \Delta t_m}{2} = \frac{32 + 16}{2} = 24^{\circ}\text{C}$$

При орієнтовному значенні $K=400\text{Вт}/\text{м}^2\cdot\text{К}$, [6, с. 47], поверхня теплообміну холодильника товарного дистиляту складе:

$$F = \frac{Q}{K \cdot \Delta t_{cp}} = \frac{73106,5}{400 \cdot 24} = 8,1 \text{ м}^2$$

Ухвалюємо двоходовий кожухотрубчастий теплообмінник з наступними характеристиками:

- діаметр кожуха 325 мм;
- труба 20x2 мм;
- кількість труб у теплообміннику 90 шт;
- довжина труб 1,5 м;
- поверхня теплообміну 8,5 м².

5 РОЗРАХУНКИ НА МІЦНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕПЛООБМІННИКА

5.1 Вихідні дані

Тип апарату — холодильник ХКВ, ТУ 3612-024-00220302-02

Діаметр кожуха D_H , мм	325
Довжина теплообмінних труб l , мм	1500
Зовнішній діаметр теплообмінної труби d_m , мм	20
Товщина стінки труби S_m , мм	2
Число ходів по трубах	2
Розрахунковий тиск у трубному просторі, МПа	1,0
Розрахунковий тиск у міжтрубном просторі, МПа	1,0
Розрахункова температура труб, °C	42
Розрахункова температура кожуха, °C	57
Матеріал кожуха, розподільної камери, кришки	09Г2С
Матеріал трубних решіток	09Г2С
Матеріал теплообмінних труб	10Г2
Матеріал прокладки кожуха	пароніт
Матеріал прокладки розподільної камери	пароніт
Середовище в трубному просторі	Вибухопожежобезпечне, 4 класу небезпеки
Середовище у міжтрубном просторі	Вибухопожежонебезпечне, 4 класу небезпеки

Холодильник 325 ХКВ-1,0-М17/20-1,5-2-У ТУ 3612-024-00220302-02

5.2 Розрахунки на міцність теплообмінника

Розрахункова температура

Розрахункова температура розподільної камери:

$$t_{kam} = 2 \cdot t_m - t_k \quad (5.1)$$

$$t_{kam} = 2 \cdot 42 - 57 = 27 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Розрахункова температура ізольованих фланців:

$$t_\phi = t_k \quad (5.2)$$

де t_k – розрахункова температура апарату, $^\circ\text{C}$.

Розрахункову температуру ізольованих апаратних фланців і фланців штуцерів розподільної камери теплообмінника приймаємо рівній температурі розподільної камери, тобто $t_\phi = t_{kam} = 27 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Розрахункову температуру ізольованих фланців штуцерів кожуха ухвалюємо рівній температурі середовища міжтрубного простору, тобто

$$t_\phi = t_k = 57 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Розрахункова температура болтів ізольованих фланцевих з'єднань:

$$t_6 = 0,97 \cdot t \quad (5.3)$$

Розрахункова температура болтів фланцевих з'єднань корпусів і фланців штуцерів розподільної камери дорівнює

$$t_6 = 0,97 \cdot t_{kam} = 0,97 \cdot 27 = 26 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Розрахункова температура болтів фланцевих з'єднань штуцерів міжтрубного простору

$$t_6 = 0,97 \cdot t_k = 0,97 \cdot 57 = 55 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Допустимі напруження.

Допустимі напруження при розрахунковій температурі $[\sigma]$ і при температурі $20 \text{ } ^\circ\text{C}$ $[\sigma]_{20}$, МПа, для матеріалів елементів апарату наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 Допустимі напруження матеріалів елементів теплообмінника.

Елементи апарату	Матеріал	Допустимі напруження, МПа		Відношення допустимих напружень [σ] ₂₀ /[σ]
		при температурі 20 °C, [σ] ₂₀	при розрахунковій температурі, [σ]	
Кожух	09Г2С	196	187	1,048
Трубні решітки	09Г2С	196	190,5	1,029
Труби	10Г2	180	174,5	1,032
Фланці апаратні	09Г2С	196	190,5	1,029
Фланці штуцерів трубного простору	09Г2С	196	190,5	1,029
Фланці штуцерів кожуха	09Г2С	196	187	1,048
Болти та гайки апаратних фланців та штуцерів трубного простору	35	130	129,5	1,004
Болти та гайки фланцевих з'єднань штуцерів кожуха	35	130	128	1,016

Пробний тиск, при якому проводиться випробування апарату, визначаємо по формулі:

$$P = 1,25 \cdot P \cdot \frac{[\sigma]_{20}}{[\sigma]} \quad (5.4)$$

Відношення [σ]₂₀/[σ] ухвалюємо потім з використаних матеріалів елементів кожної порожнини апарату, для яких воно є найменшим.

Для трубного простору при мінімальному відношенні допустимих напружень $[\sigma]_{20}/[\sigma] = 1,032$ пробний тиск становить

$$P_{np.m} = 1,25 \cdot P_m \cdot \frac{[\sigma]_{20}}{[\sigma]} = 1,25 \cdot 1 \cdot 1,032 = 1,27 \text{ MPa}$$

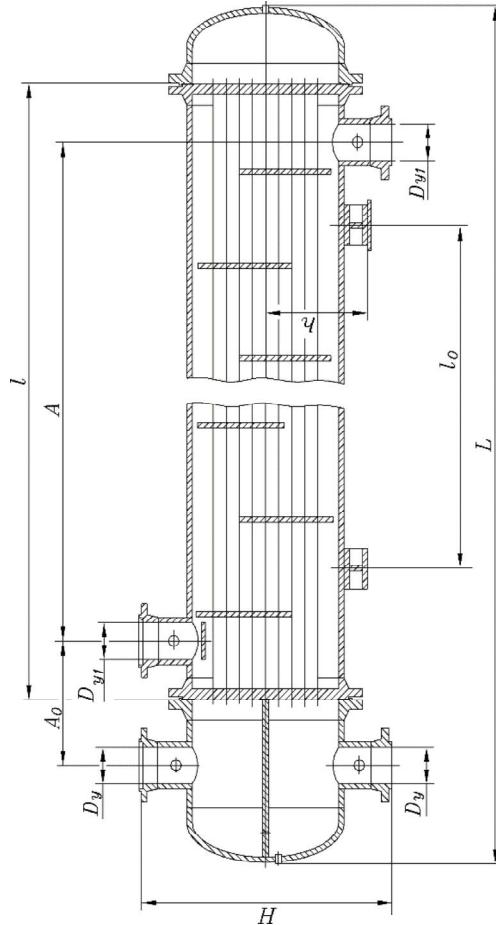


Рис. 5.1 - Холодильник двоходовий.

Гідростатичний тиск при випробуванні трубного простору теплообмінника становить

$$P_{e.mp} = \rho_e \cdot g \cdot H_T \cdot 10^{-6}, \quad (65)$$

де $H_T = 2,17 \text{ м}$ [13]- висота стовпа води в трубному просторі

$$P_{e.mp} = 1000 \cdot 9,81 \cdot 2,17 \cdot 10^{-6} = 0,021 \text{ MPa}$$

Гідростатичний тиск при випробуванні трубного простору

$$P_{e.mp} = 0,021 \text{ MPa} < 0,05 P_{np.m} = 0,05 \cdot 1,27 = 0,0635 \text{ MPa}$$

становить менш ніж 5% від пробного, тому за розрахунковий тиск в умовах випробувань ухвалюємо пробне

$$P_{u.m} = P_{np.m} = 1,27 \text{ MPa}$$

$$\text{Умова } P_{up} = 1,27 \text{ MPa} \leq 1,35 \cdot P_m \cdot \frac{[\sigma]_{20}}{[\sigma]} = 1,35 \cdot 1 \cdot 1,032 = 1,37 \text{ MPa}$$

виконується, тому розрахунки елементів трубного простору в умовах гідравлічних випробувань проводити не потрібно.

Для міжтрубного простору (кожуха) при відношенні допустимих напружень $[\sigma]_{20}/[\sigma] = 1,048$ пробний тиск становить:

$$P_{np\kappa} = 1,25 \cdot P_\kappa \cdot \frac{[\sigma]_{20}}{[\sigma]} \quad (5.6)$$

$$P_{np\kappa} = 1,25 \cdot 1 \cdot 1,048 = 1,29 \text{ MPa}$$

Гідростатичний тиск при випробуванні міжтрубного простору

$$P_{e\kappa} = \rho_e \cdot g \cdot H_\kappa \cdot 10^{-6} \quad (5.7)$$

де $H_\kappa = 1,5 \text{ м}$ [13]

$$P_{e\kappa} = 1000 \cdot 9,81 \cdot 1,5 \cdot 10^{-6} = 0,015 \text{ MPa}$$

$$P_{e\kappa} = 0,015 \text{ MPa} < 0,05 \cdot 1,29 = 0,064 \text{ MPa}$$

$$P_{uk} = P_{np\kappa} = 1,29 \text{ MPa}$$

Умова

$$P_{uk} = 1,29 \text{ MPa} \leq 1,35 \cdot P_\kappa \cdot \frac{[\sigma]_{20}}{[\sigma]} = 1,35 \cdot 1 \cdot 1,048 = 1,39 \text{ MPa}$$

виконується, тому розрахунки елементів міжтрубного простору в умовах гідравлічних випробувань проводити не потрібно.

Коефіцієнти міцності зварених швів

Трубний простір теплообмінника по розрахунковому тискові, температурі і характеру робочого середовища відносяться до 4 групи сосудів, для яких довжина контролюваних швів становить не менш як 25 % від їхньої загальної довжини. Для стикових швів із двостороннім суцільним проваром, виконаних автоматичним зварюванням коефіцієнт міцності зварених швів ухвалюємо рівним $\varphi_p = 0,9$ [14].

Міжтрубний простір теплообмінника по розрахунковому тискові, температурі та характеру робочого середовища відносяться до 1 групи сосудів, для яких довжина контролюваних швів становить не менш 100 % від їхньої

загальної довжини. Для стикових швів із двостороннім суцільним проваром, виконаних автоматичним зварюванням коефіцієнт міцності зварених швів ухвалюємо рівним $\varphi_p = 1,0$ [14].

Для стикових (кільцевих) швів, які доступні зварюванню лише з однієї сторони і мають у процесі зварювання металеву підкладку з боку кореня шва, яка прилягає по всій довжині шва до основного металу, при контролюваній довжині швів 100 %, коефіцієнт міцності зварених кільцевих швів кожуха ухвалюємо рівним $\varphi_m = 0,8$ [14].

Добавки до розрахункових величин

Суми добавок до розрахункових величин визначаємо по формулі:

$$C = C_1 + C_2, \quad (5.8)$$

де C_1 - добавка для компенсації корозії та ерозії, мм;

C_2 - добавка для компенсації мінусового допуску, мм.

Добавку для компенсації корозії та ерозії C_1 розраховуємо по формулі:

$$C_1 = \Pi \cdot \tau + C_s, \quad (5.9)$$

де Π - швидкість проникнення корозії;

$\tau = 10$ років - розрахунковий термін служби теплообмінника;

C_s - добавка для компенсації еrozії, мм.

Добавку для компенсації еrozії не враховуємо, ухвалюючи, що теплообмінник працює із чистими рідкими середовищами (без твердих абразивних часток)

Швидкість проникнення корозії для матеріалу міжтрубного простору ухвалюємо $\Pi_k = 0,1$ мм/рік, а трубного - $\Pi_m = 0$ мм/рік.

Добавка для компенсації корозії становить:

- для труб з боку трубного та міжтрубного просторів

$$C_{1m} = 0 \text{ мм}$$

- для кожуха

$$C_{1k} = \Pi_k \cdot \tau = 0,1 \cdot 10 = 1 \text{ мм}$$

Добавку для компенсації мінусового допуску C_2 , мм, ухвалюємо по стандарту [14].

5.3 Розрахунки кожуха холодильника

Розрахункову товщину стінки кожуха від дії внутрішнього тиску визначаємо по формулі:

$$S_{pk} = \frac{P_k \cdot D}{2 \cdot [\sigma]_k \cdot \varphi_p - P_k} \quad (5.10)$$

де P_k – розрахунковий тиск у міжтрубному просторі теплообмінника при розрахунковій температурі, MPa ;

$D = 317 \text{ mm}$ - внутрішній діаметр обичайки кожуха, mm ;

φ_p - коефіцієнт міцності поздовжніх зварених швів.

$$S_{pk} = \frac{1 \cdot 317}{2 \cdot 187 \cdot 1 - 1} = 1,46 \text{ mm}$$

Відповідно стандарту [14] виконавчу товщину стінки кожуха ухвалюємо рівною $S_k = 4 \text{ mm}$. Добавка для компенсації мінусового допуску для сталевого листа товщиною 4 mm становить $C_2 = 0,5 \text{ mm}$. Добавку

$$C_2 = 0,5 \text{ mm} > 0,05 \cdot S_k = 0,05 \cdot 4 = 0,2 \text{ mm}$$

ураховуємо, оскільки вона перевищує 5% від номінальної товщини листа. Сума добавок до розрахункової товщини стінки кожуха становить

$$C_k = C_{1k} + C_{2k} = 1 + 0,5 = 1,5 \text{ mm}$$

Виконавчу товщину стінки кожуха визначаємо по формулі:

$$S_k > S_{pk} + C_k \quad (5.11)$$

$$S_k = 1,46 + 1,5 = 2,96 \text{ mm.}$$

Остаточно ухвалюємо виконавчу товщину стінки кожуха рівної $S_k = 4 \text{ mm}$.

Припустимий внутрішній надлишковий тиск у кожусі визначаємо по формулі:

$$[P] = \frac{2 \cdot [\sigma] \cdot \varphi_p \cdot (S - C)}{D + (S - C)} \quad (5.12)$$

$$[P] = \frac{2 \cdot 187 \cdot 1 \cdot (4 - 1,5)}{317 + (4 - 1,5)} = 1,45 \text{ MPa}$$

Умова міцності

$$P_{\kappa} = 1,0 \text{ MPa} \leq [P]_{\kappa} = 1,45 \text{ MPa} \quad \text{виконується.}$$

Умова застосування розрахункових формул

$$\frac{S - C}{D} = \frac{4 - 1,5}{317} = 0,009 \leq 0,1$$

виконується.

5.4 Визначення товщини трубних решіток

Товщину трубних решіток ухвалюємо рівною 20 мм із наступною перевіркою на міцність та твердість.

Розрахунковий тиск визначаємо по формулі

$$P = \max\{|P_m|; |P_K|; |P_m - P_{\kappa}|\} \quad (5.13)$$

$$P = \max\{1,0; 1,0; |1,0 - 1,0|\} = 1,0 \text{ MPa.}$$

Розрахункову товщину трубних решіток за умови міцності максимальної безтрубної зони визначаємо по формулі:

$$S_{pp} = 0,5 \cdot D_e \sqrt{P / [\sigma]_p}, \quad (5.14)$$

де $D_e = 21,3$ мм [13] – діаметр окружності, уписаної в максимальну безтрубну зону, визначаємо конструктивно.

$$S_{pp} = 0,5 \cdot 21,3 \sqrt{1 / 190,5} = 1,15 \text{ мм}$$

Виконавчу товщину трубних решіток за умови міцності максимальної безтрубної зони визначаємо по формулі

$$S_p > S_{pp} + C_p = 1,15 + 1,8 = 2,95 \text{ мм}$$

Ухвалюємо $S_p = 20$ мм.

Коефіцієнт ослаблення трубних решіток визначаємо по формулі

$$\phi_p = 1 - d_0 / t_p \quad (5.15)$$

$$\phi_p = 1 - 20,15 / 26 = 0,225$$

Розрахункову товщину трубних решіток у перерізі канавки під подовжену перегородку визначаємо по формулі

$$S_{np} = S_{pp} \cdot \max \left\{ 1 - \sqrt{\frac{d_0}{b_n} \cdot \left(\frac{t_n}{t_p} - 1 \right)}; \sqrt{\phi_p} \right\} \quad (5.16)$$

$$S_{np} = 1,4 \cdot \max \left\{ 1 - \sqrt{\frac{20,15}{8} \cdot \left(\frac{45}{26} - 1 \right)}, \sqrt{0,225} \right\} = 1,15 \cdot \max \{-0,35; 0,474\} = 0,65 \text{ мм}$$

Товщина трубних решіток у перерізі під поздовжню перегородку в розподільній камері повинна бути не менше ніж

$$S_n > S_{np} + C_p = 0,65 + 1,8 = 2,45 \text{ мм}$$

З конструктивних міркувань ухвалюємо товщину трубних решіток у перерізі канавки під поздовжню перегородку в розподільній камері рівної 18 мм.

5.5 Визначення допоміжних величин

Значення коефіцієнтів лінійного розширення матеріалів кожуха α_k і труб α_m ухвалюємо по [15]:

$$\alpha_k = 13 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^0\text{C}; \alpha_m = 13 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^0\text{C}$$

Різницю в поздовжні кожуха та труб у робочих умовах, яку необхідно компенсувати визначаємо по формулі:

$$\Delta = l \cdot [\alpha_k \cdot (t_k - t_0) - \alpha_m \cdot (t_m - t_0)] \quad (5.17)$$

$$\Delta = 1500 \cdot [13 \cdot 10^{-6} \cdot (57 - 20) - 13 \cdot 10^{-6} \cdot (42 - 20)] = 1,04 \text{ мм}$$

Визначаємо здатність, що компенсує, однієї лінзи компенсатора при загальному числі циклів навантаження $N = 10^3$, $\Delta_{\text{л}} = 5,5 \text{ мм}$ [13].

Необхідне число лінз у компенсаторі розраховуємо по формулі:

$$n_{\text{л}} = \frac{\Delta}{\Delta_{\text{л}}} = \frac{1,04}{5,5} = 0,19$$

Отримане число лінз округляємо до найближчого більшого цілого числа, тобто $n_{\text{л}} = 1$

5.6 Розрахунки лінзового компенсатора

Умови застосування розрахункових формул:

$$\frac{S_n}{d_n} \leq 0,035; \quad 1,08 \leq \frac{D_n}{d_n} \leq 3,00; \quad \frac{2r}{D_n - d_n} \leq 0,4. \quad (5.18)$$

$$\frac{S_n}{d_n} = \frac{3}{325} = 0,009 < 0,035;$$

$$1,08 < \frac{D_n}{d_n} = \frac{440}{325} = 1,35 < 3,00;$$

$$\frac{2 \cdot r}{D_n - d_n} = \frac{2 \cdot 14}{440 - 325} = 0,29 < 0,4$$

виконуються.

Розрахунковий діаметр западини хвилі компенсатора розраховуємо по формулі:

$$d_1 = d_n - S_n \quad (5.19)$$

$$d_1 = 325 - 3 = 322 \text{ мм}$$

Розрахунковий діаметр гребеня хвилі компенсатора визначаємо по формулі:

$$d_2 = D_n - S_n \quad (5.20)$$

$$d_2 = 440 - 3 = 437 \text{ мм}$$

Середній радіус тороїдального переходу хвилі компенсатора розраховуємо по формулі:

$$r_s = 0,5 \cdot (2 \cdot r + S_n) \quad (5.21)$$

$$r_s = 0,5 \cdot (2 \cdot 14 + 3) = 16 \text{ мм}$$

Допоміжну величину впливу переходу розраховуємо по формулі:

$$\rho_n = 2 - 100 \cdot \frac{r}{d_1 + d_2} \quad (5.22)$$

$$\rho_n = 2 - 100 \cdot \frac{16}{322 + 137} = 0,52 \text{ мм}$$

Розрахункову ширину пластинчастої зони хвилі компенсатора визначаємо по формулі:

$$b_{\alpha} = 0,5 \cdot (d_2 - d_1 + \rho_{\alpha} \cdot r_s) \quad (5.23)$$

$$b_{\alpha} = 0,5 \cdot (437 - 322 + 0,52 \cdot 16) = 52,7 \text{ мм}$$

Радіус закруглення пластинчастої зони хвилі компенсатора розраховуємо по формулі:

$$R_0 = 0,25 \cdot (d_2 + d_1 - 2 \cdot b_{\alpha}) \quad (5.24)$$

$$R_0 = 0,25 \cdot (437 + 322 - 2 \cdot 52,7) = 132,4 \text{ мм}$$

Середній діаметр хвилі компенсатора визначаємо по формулі:

$$d_{cp} = 0,5 \cdot (d_2 + d_1) \quad (5.25)$$

$$d_{cp} = 0,5 \cdot (437 + 322) = 379,5 \text{ мм}$$

Характеристики хвилі обчислюємо по формулах:

$$\xi = \frac{d_2}{d_1} - 1 \quad (5.26)$$

$$\xi = \frac{437}{322} - 1 = 0,3606$$

$$n = \frac{d_2 - d_1}{2 \cdot r_s} - 2 \quad (5.27)$$

$$n = \frac{437 - 322}{2 \cdot 16} - 2 = 1,031$$

$$\alpha = \frac{S_{\alpha}}{d_1} \quad (5.28)$$

$$\alpha = \frac{3}{322} = 0,015$$

$$\lambda = \frac{b_{\alpha}}{R_0} \quad (5.29)$$

$$\lambda = \frac{52,7}{132,4} = 0,398$$

$$\gamma = 1 + 1,25 \cdot \frac{d_2}{d_1} - \frac{3,2 \cdot r_s}{d_2 - d_1} \quad (5.30)$$

$$\gamma = 1 + 1,25 \cdot \frac{437}{322} - \frac{3,2 \cdot 16}{437 - 322} = 2,173$$

Розрахункову товщину s_3 , мм, розраховуємо по формулі:

$$s_3 = 0,25(d_2 - d_1 - \gamma \cdot r_s) \cdot \sqrt{P/[\sigma_{\alpha}]} = \quad (5.31)$$

$$S_3 = 0,25 \cdot (437 - 322 - 2,173 \cdot 16) \cdot \sqrt{\frac{1}{187}} = 1,62 \text{ мм}$$

Розрахункову товщину стінки компенсатора S_4 , мм, визначаємо по формулі:

$$S_4 = \frac{P \cdot d_{cp}}{2[\sigma]_n \cdot \varphi} \cdot \frac{L}{d_2 - d_1 + 2l_k + 2,3r_s} = \quad (5.32)$$

$$S_4 = \frac{1 \cdot 379,5}{2 \cdot 187 \cdot 1} \cdot \frac{72}{437 - 322 + 2 \cdot 5 + 2,3 \cdot 16} = 0,988 \text{ мм}$$

де $L = 72 \text{ мм}$ – виконавча довжина компенсатора [13];

$l_k = 5 \text{ мм}$ – приєднувальна довжина циліндричної частини компенсатора [13].

Розрахункову товщину стінки компенсатора S_{ap} визначаємо по формулі:

$$S_{ap} = S_4 \cdot \sqrt{0,5 \cdot \sqrt{0,25 + (S_3 / S_4)^4}} \quad (5.33)$$

$$S_{ap} = 0,988 \cdot \sqrt{0,5 + \sqrt{0,25 + (1,62 / 0,988)^4}} = 1,78 \text{ мм}$$

Суму добавок до розрахункової товщини стінки лінзового компенсатора при її товщині $S_n = 3 \text{ мм}$ ухвалюємо рівної $0,22 \text{ мм}$ [14].

Виконавчу товщину стінки лінзового компенсатора розраховуємо по формулі:

$$S_n \geq S_{ap} + C_n = 1,78 + 0,22 = 2 \text{ мм}$$

Остаточно ухвалюємо виконавчу товщину стінки компенсатора рівної 3 мм

Допустимий тиск визначаємо по формулі:

$$[P]_1 = 16 \cdot \left(\frac{S_n - C_n}{d_2 - d_1 - \gamma \cdot r_s} \right)^2 \cdot [\sigma]_n \quad (5.34)$$

$$[P]_1 = 16 \cdot \left(\frac{3 - 0,22}{437 - 322 - 2,173 \cdot 16} \right)^2 \cdot 187 = 6,22 \text{ МПа}$$

Допустимий тиск $[P]_2$ визначаємо по формулі:

$$[P]_2 = \frac{2 \cdot [\sigma]_n \cdot \varphi \cdot (S_n - C_n)}{d_{cp}} \cdot \frac{d_2 - d_1 + 2 \cdot l_k + 2,3 \cdot r_s}{L} \quad (5.35)$$

$$[P]_2 = \frac{2 \cdot 187 \cdot 1 \cdot (3 - 0,22)}{379,5} \cdot \frac{437 - 322 + 2 \cdot 5 + 2,3 \cdot 16}{72} = 5,18 \text{ МПа}$$

Допустимий тиск визначаємо по формулі:

$$[P]_a = \frac{[P]_1}{\sqrt{1 + \left(\frac{[P]_1}{|P|_2} \right)^2}} \quad (5.36)$$

$$[P]_a = \frac{6,22}{\sqrt{1 + \left(\frac{6,22}{5,18} \right)^2}} = 2,98 \text{ МПа}$$

5.7 Розрахунок компенсатора на малоциклову втомленість

Так як точні дані про числа циклів N_ω і N_p відсутні, приймаємо

$$N_\omega = N_p = 0,5 N = 500.$$

Допустиму амплітуду інтенсивності напружень від розмаху тисків розраховуємо за формулою

$$[\sigma]_{ap} = \frac{2300 - t}{2300} \cdot \frac{A}{\sqrt{n_N \cdot N}} + \frac{0,66 \cdot R_m^{20} - 0,43 \cdot R_e^{20}}{n_\sigma} \quad (5.37)$$

$$[\sigma]_{ap} = \frac{2300 - 57}{2300} \cdot \frac{0,45 \cdot 10^5}{\sqrt{10 \cdot 500}} + \frac{0,66 \cdot 470 - 0,43 \cdot 300}{2} = 902,3 \text{ МПа.}$$

Напруження від деформації розраховуємо за формулою

$$\sigma_\omega = \frac{E_a \cdot S_a}{n_a \cdot b_a^2} \cdot (2 + \lambda) \cdot \Delta \omega \quad (5.38)$$

$$\sigma_\omega = \frac{193 \cdot 10^3 \cdot 3}{2 \cdot 52,7^2} \cdot (2 + 0,398) \cdot 1,04 = 120 \text{ МПа.}$$

Із деяким збільшенням у бік запасу міцності приймаємо $\Delta P = P$ і $[\Delta P] = [P]_a$.

Напруження від тиску визначаємо за формулою

$$\sigma_p = 3[\sigma]_a \cdot \frac{\Delta P}{[\Delta P]} \quad (5.39)$$

$$\sigma_p = 3 \cdot 187 \cdot \frac{1}{2,98} = 317 \text{ МПа.}$$

Умова міцності $\frac{\sigma_\omega}{2[\sigma]_{a\omega}} + \frac{\sigma_p}{2[\sigma]_{ap}} = \frac{120}{2 \cdot 902,3} + \frac{317}{2 \cdot 902,3} = 0,24 < 1,0$ виконується

6 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

6.1 Виготовлення основних елементів апарату

6.1.1 Виготовлення корпуса

Корпус виготовляють звареними з напівфабрикатів. Вальцовування, штампування корпуса допускається робити тільки на відповідних машинах або пресах. Виготовлення корпуса ручним способом, а також місцеве нагрівання й виправлення молотком не допускається.

Для виготовлення корпуса спочатку виконується розмітка листових заготовінь із метою вказівки границь обробки й раціонального розкрюю листа для найбільш повного використання металу. Розмітка виконується на розмічальних столах або плитах. По маркуванню листа перевіряється відповідність марки металу, довжини, товщини та ширини листа вимогам креслення. Лист укладається на розмічальний стіл маркуванням догори та на ньому розмічається базова риска уздовж країни з найменшої серповидністю. На листі розмічаються риски під відрізку, риски з непаралельністю не більше 1 мм під стружку та контрольні риски. Різання листа здійснюють на гильйотинних ножицях. Після різання здійснюють обробку кромок на верстаті. Після цього лист подається до преса для підгинання кромок. Після підгинання кромок лист подається до листозгинальної машини із трьома валками розташованими симетрично. Зборку поздовжнього стику роблять гіdraulічними струбцинами. Після приварки на ролікоопорах вхідної та вихідної планок звареним трактором виконується зварювання внутрішнього шва па флюсовій подушці, а після зачищення кореня шва зварюється зовнішній поздовжній шов. Після зварювання зовнішнього шва на стенді шов зачищають, знімають посилення й видаляють вхідну та вихідну планки. Далі обичайка подається до листозгинальної машини на виправлення, зварні шви контролюються ультразвуковою дефектоскопією. Отвори в обичайці під штуцера обробляють вирізкою газовим різаком з попередньою розміткою.

6.1.2 Виготовлення еліптичних днищ

Розміри та форма днищ повинні відповідати ГОСТ 6533-78. Виготовлення еліптичного днища виконують згідно технічних умов на виготовлення та поставку днищ, які викладені в стандартах на днища. Днища можна виготовляти штампуванням на пресах, методом обкатування роликами, електрогідралічним та електромагнітним штампуванням. Зварні шви розташовують по хорді на відстані від центра не більш ніж 440 мм. Мінімальна відстань між меридіональними швами приймають не менш ніж 100 мм. Днища зі штампованих елементів зварюють стиковими швами із двостороннім проваром.

Формовку днища методом штампування на пресах проводять у наступному порядку. Заготовка за допомогою транспортера подається в нагрівальну піч для рівномірного нагрівання до необхідної температури. Температурний інтервал штампування 850-950 °С. Нагріта заготовка спеціальними захватами витягається з печі й подається на транспортер, за допомогою якого транспортується до штампа, що перебуває під пресом. Штамп складається із циліндричного пуансона з еліпсоїдною торцевою поверхнею, виконаної за формою кулі. Під час штампування, пуансон, рухаючись униз тягне заготовку через матрицю.

Потім заготовку встановлюють на протяжне кільце та штампують, як правило, за одну операцію. Заготовка знімається при ході пуансона нагору. Завершальні операції передбачають розмітку днищ для підрізування торця та розмітку отворів, підрізування торця й обробку отворів, термообробку, очищення, контроль та таврування.

6.1.3 Встановлення штуцерів

Після розмітки корпуса виробляється вирізка отворів для установки люків, штуцерів та інших елементів арматури апарату.

Отвори для установки штуцерів на обичайці та днищі розміщають на відстані від краю ближнього зварного шва до осі отворів на відстані не менш ніж 0,9 діаметра отвору. Відстань між центрами двох сусідніх отворів у циліндричній

обичайці по зовнішній поверхні повинне бути не менш ніж 1,4 діаметру отвораабо 1,4 напівсуми діаметрів отворів, якщо діаметри їх різні.

На днищах відстань між кромками двох сусідніх отворів, обмірювана по хорді приймають не менш ніж діаметр меншого отвору.

Не допускається розташовувати отвори на зварних швах. На поздовжніх швах обичайки допускається установка штуцера діаметром не більше 150 мм при відстані між центрами двох сусідніх штуцерів не менш суми діаметрів їхніх отворів на радіусі. У кільцевих швах обичайки установка штуцерів не обмежується.

У зварних швах днищ, установка штуцерів може бути зроблена тільки після 100% контролю зварених швів просвічуванням або ультразвуковою дефектоскопією.

Заготівки для фланців одержують вигином прокату. Технологічний процес виготовлення заготівель по цьому методі полягає в розрізі смуги або профілю на мірні заготівлі, згинанні в кільце й стиковому зварюванню. Далі заготівлі піддають механічній обробці, обробляють ущільнювальні поверхні й внутрішній діаметр фланця. Потім висвердлюються відтвори під болти. Фланці штуцерів штампують у відкритих штампах. За один хід преса прошивають отвору й обрізають заусенці на кривошипних пресах у комбінованих штампах. Отримані заготівлі також механічно обробляють.

При збиранні плоских фланців з патрубками необхідно забезпечити рівномірний кільцевий зазор між патрубком та фланцем. Зазор між зовнішньою поверхнею патрубка (обичайки) і стінкою отвору плоского фланця не повинен перевищувати 2,5 мм.

Зварювання штуцерів із плоским фланцем виробляються в такий спосіб: штуцер укладається ущільнювальною поверхнею на складальну плиту, по внутрішньому діаметрі встановлюються підкладки, по товщині рівні товщині підведення й торця патрубка до сполучної поверхні фланця. Патрубок торцем укладається у фланець на підкладку. Витримується перпендикулярність осі щодо ущільнювальної поверхні фланця.

Патрубок прихоплюється й потім приварюється до фланця.

6.1.4 Збирання й зварювання корпуса

В обичайці кромки під зварювання, що стикуються, завширшки 15-20 мм від кромки й торця зачищаються абразивом або металевою щіткою. Обичайки встановлюють на складальний стенд, збираються та зварюються по кільцевих швах. Поздовжні шви в горизонтальних апаратах повинні розташовуватися поза межами нижньої частини корпуса, якщо ця частина мало доступна для огляду. Потім виконується зварювання спочатку зовнішніх, а потім після зачищення - зварювання внутрішніх кільцевих швів.

6.1.5 Кріплення труб в трубних решітках

Зовнішня поверхня кінців прямих теплообмінних труб (за винятком труб з корозійностійких сталей) має бути зачищена до чистого металу на довжину, рівну подвоєній товщині трубних грат плюс 20 мм. Довжина зачистки кінців II-подібних труб повинна дорівнювати товщині решіток плюс 20мм. Зовнішній діаметр труби після зачищення не має бути менше величини для відповідного класу точності з'єднання.

6.1.6 Розвальцьовування труб

Інструмент, устаткування і технологія розвальцьовування труб розвальцьованих і комбінованих з'єднань, повинні відповідати вимогам галузевого стандарту.

Конусність внутрішньої поверхні труби після розвальцьовування не має бути більш ніж 0,3 мм на довжині розвальцьовування. Гострі кромки в місці переходу від розвальцьовуваної частини труби до нерозвальцьовуваної, а також відшаровування і лущення металу на внутрішній поверхні труби не допускаються.

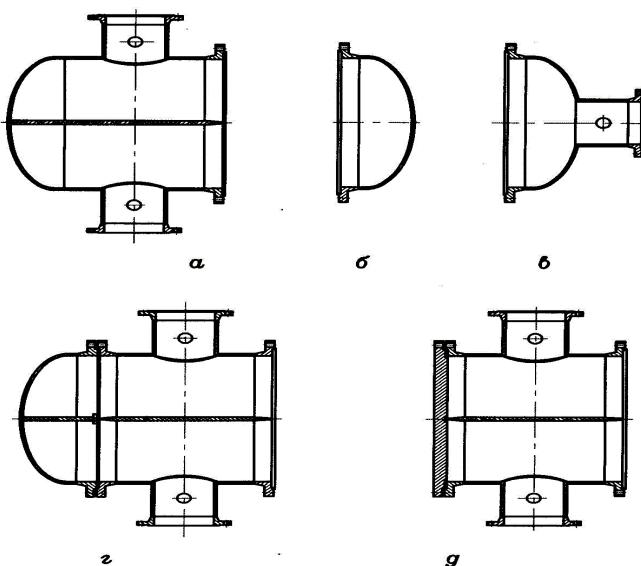


Рисунок 6.1 – Типові конструкції розподільних камер і кришок

a – розподільна камера з приварною еліптичною кришкою двоходового апарату; *б* – кришка двоходового апарату; *в* – розподільна камера одноходового апарату; *г* – розподільна камера двоходового апарату з від'ємною еліптичною кришкою; *д* – розподільна камера двоходового апарату з від'ємною плоскою кришкою.

6.1.7 Зварювання труб з трубними решітками

Перед зварюванням труб з трубними решітками кінці труб, а також лицьову поверхню решіток і отвору в трубних решітках слід зачистити до чистого металу від іржі, грязі, масла і ретельно знежирити.

Діаметральний зазор між трубними решітками і трубою рекомендується не більше 0,3 мм. Для забезпечення цієї вимоги рекомендується конічне розвальцовування труби перед зварюванням до торкання зовнішньої поверхні труби з краєм трубного отвору (рисунок 6.2).

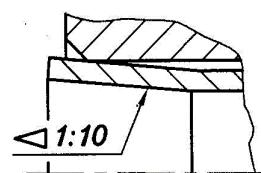


Рисунок 6.2 – Конічне розвальцовування труби перед зварюванням

6.1.8 Збирання холодильника

Збирання холодильника необхідно проводити в такій послідовності:

- приєднати кришки;
- змонтувати фланцеві сполучки кришок та трубчатки;
- змонтувати трубопроводи входу та виходу продукту;
- заізолювати холодильник.

6.2 Випробування після виготовлення

Усе теплообмінні труби мають бути піддані гіdraulічним випробуванням на підприємстві-виготовнику. При відсутності в сертифікатах даних про гіdraulічні випробування підприємство-виготовник теплообмінних апаратів зобов'язано провести вибіркові гіdraulічні випробування відповідно до вимог ГОСТ 3845-75 по 3 % труб відожної партії, але не менше 5 труб. При отриманні незадовільних результатів хоча б однієї з труб проводять повторні випробування на подвійній кількості труб, взятих із тієї ж партії.

Результати повторних випробувань є остаточними. При отриманні незадовільних результатів повторних випробувань треба провести гіdraulічні випробування усієї партії труб.

Гіdraulічні випробування на міцність та герметичність кріплення труб в трубних решітках здійснюється пробним тиском, який визначається галузевим стандартом.

Якщо умовний тиск для кожуха менше умовного тиску для трубного простору, випробування герметичності здійснюється повітрям, гасом, галоїдами, гелієм, хладоном, аміаком тощо. Якщо товщина трубної решітки розрахована на перепад тиску між трубним та між трубним просторами, умови гіdraulічного випробування та випробування на герметичність кріплення труб в трубних решітках повинні проводитись відповідно до вимог галузевого стандарту.

Зварний шов приварення трубної решітки до фланця та кожуха в апаратах з трубним пучком, який не витягається з кожуха, має бути перевірений радіографічним методом або ультразвуковою дефектоскопією по всій його

довжині.

У випадку недоступності шва або окремих його ділянок для перевірки радіографічним методом або ультразвуковою дефектоскопією метод контролю вибирається за РД 26-11-01-85.

Кожний перетік середовища в трубному просторі від одного кінця холодильника до другого є ходом. Змінюючи число ходів, можна змінювати швидкість руху середовища усередині труб.

Гідровипробування проводиться водою. При заповненні холодильника водою, повітря повинне бути цілком вилучене.

Для гідровипробування холодильника застосовується вода з температурою не нижче $+5^{\circ}\text{C}$ і не вище $+40^{\circ}\text{C}$.

Тиск при випробуванні повинний контролюватися двома манометрами.

Тиск у випробовуваному теплообміннику повинний підвищуватися плавно, використання стиснутого повітря або газу не допускається.

Мінімальну величину пробного тиску $P_{\text{пр}}$ при гідрравлічному випробуванні теплообмінника, а також трубопроводів в межах холодильника приймають:

$$P_{\text{пр}} = 1,25 \cdot P \cdot [\sigma]^{20} / [\sigma]^t$$

де P – розрахунковий тиск, МПа

$[\sigma]^{20}$ – допустиме напруження матеріалу апарату при 20°C , МПа

$[\sigma]^t$ – допустиме напруження матеріалу апарату при розрахунковій температурі, МПа

Час витримки холодильника під пробним тиском залежить від товщини стінки апарату і складає 10 хвилин.

Після витримки холодильника під пробним тиском, його знижують до розрахункового, при якому проводиться огляд зовнішньої поверхні холодильника, усіх його роз'ємних і зварних сполучок.

7 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКА

7.1 Планово-попереджуvalьні ремонти для теплообмінного обладнання

У сучасних умовах при швидко зростаючому рівні механізації та автоматизації виробничих процесів питання забезпечення належного стану обладнання, правильного догляду за ним, своєчасного та якісного ремонту набувають усе більше значення.

Для виключення значних втрат у виробництві, пов'язаних з несправністю технологічного та енергетичного устаткування, необхідно приділяти належну увагу організації технічного обслуговування та ремонту устаткування, роботі ремонтних служб підприємства.

Система планово-попереджуvalьного ремонту. Прийнята в хімічній промисловості, система технічного обслуговування та ремонту устаткування базується на комбінації технічного обслуговування та планово-запобіжних ремонтів.

Планово-запобіжні ремонти (ПЗР) проводять по Методу планово-періодичних ремонтів для основного устаткування та післяоглядових ремонтів (ремонт за технічним станом) для допоміжного обладнання.

Розподіл на основне або допоміжне устаткування умовно залежить від конкретних умов експлуатації даного устаткування та ступені його впливу на одержання кінцевого та проміжного продукту. Звичайно до основного відносять устаткування, призначене для проведення основних хімікотехнологічних процесів і одержання цільового продукту.

Вихід з ладу основного устаткування приводить до зупинки технічної лінії (установки) або різкому зниженню її продуктивності.

Сутність планово-періодичного ремонту полягає в тому, що ремонти всіх видів планують і виконують в строго встановлені ремонтними нормативами строки. Сутність ремонту по технічному стану (метод післяоглядових ремонтів)

полягає в тому, що види й строки ремонту планують на основі відомостей про технічний стан устаткування, отриманих при проведенні періодичного технічного обслуговування.

Система ПЗР устаткування підприємств хімічної промисловості передбачає поточний і капітальний ремонт.

Поточний ремонт виконують для забезпечення або відновлення працездатності устаткування; він полягає в заміні або відновленні окремих складальних одиниць і деталей обладнання. Поточні ремонти включають: операції періодичного технічного обслуговування; роботи із заміни або відновлення швидкозношуваних деталей і складальних одиниць; ремонт футеровки й захисного покриття; фарбування; перевірку кріпильних з'єднань та заміну вищедших з ладу деталей; заміну набивки сальників і прокладок, ревізію арматур, очищення, промивання й ревізію механізмів; зміну масла в мастильних системах, перевірку на точність та ін.

Капітальний ремонт виконують для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення ресурсу устаткування із заміною або відновленням будь-яких його елементів, включаючи базові. При капітальних ремонтах виконують, як правило, роботи з модернізації устаткування та впровадженню нової техніки.

Обсяг капітального ремонту та докладний перелік робіт встановлюються відомістю дефектів. Типові роботи при капітальному ремонті: заходи в обсязі поточного ремонту; повне розбирання, очищення та промивання ремонтуємого устаткування; заміна й відновлення всіх зношених деталей і вузлів, включаючи базові; повна або часткова заміна ізоляції, футеровки та ін.; складання, вивірка, регулювання та центрування встаткування; фарбування та післяремонтне випробування. При капітальному ремонті усувають дефекти устаткування, виявлені як у процесі експлуатації, так і при проведенні ремонту.

ПЗР обладнання проводять на основі ремонтних нормативів, певних для машин і устаткування різних типів. Ці нормативи визначають: міжремонтний період; тривалість простою в ремонті з розбивкою на підготовчий, ремонтний та

заключний періоди (у годинах); трудомісткість ремонту (у осіб/год). Міжремонтний період визначає час роботи обладнання між двома послідовно проведеними ремонтами і є основою для розробки такого показника системи планово-запобіжного ремонту, як структура ремонтного циклу. Загальне число робочих годин устаткування умовно прийнято 720 год на місяць, 8640 год у рік. Залежно від умов роботи виробництва та з обліком технічного стану обладнання допускаються наступні відхилення від нормативу міжремонтного періоду: + 15 % між поточними ремонтами; + 10 % між капітальними ремонтами. Тривалість простою обладнання в ремонті обчислюють із моменту відключення устаткування до моменту здачі відремонтованого обладнання експлуатаційному персоналу та виводу встаткування на робочий режим і включає час проведення підготовчих, ремонтних і заключних робіт. До підготовчих робіт належать зупинка встаткування, скидання тиску, вивід продукту, продувка, промивання, нейтралізація, установлення заглушок і ін. Підготовчі роботи завершують здачею обладнання ремонтному персоналу. Тривалість власне ремонтних робіт - це період від моменту приймання обладнання в ремонт до моменту здачі відремонтованого встаткування експлуатаційному персоналу, включаючи час випробувань на міцність і щільність і обкатування вхолосту.

До заключних робіт належать підготовка, пуск устаткування в експлуатацію та вивід його на робочий режим.

7.2 Підготовчі роботи перед проведенням ремонту

Підготовка устаткування до ремонту впливає на повноту усунення дефектів, а також на кількість ремонту. Крім того, правильна підготовка встаткування до ремонту досить важлива для забезпечення безпеки персоналу, зайнятого на ремонтних роботах. Послідовність і зміст операцій по виводу працюючого встаткування в ремонт обмовляється в технологічних інструкціях.

Устаткування виводиться з роботи в плановому порядку обслуговуючим персоналом за вказівкою особи відповідального за його стан і bezpechну експлуатацію. Potim його від'єднують від діючих трубопроводів і від іншого

встановлення установкою заглушок. Заглушки встановлювані у фланцевих розніманнях, виготовляють відповідно до вимог норм із пофарбованими в червоні кольори хвостовиками, із вказівкою привласнених номерів, D_y та P_y .

Установка заглушок записується у вахтовому журналі із вказівкою номера, місця та часу установки та прізвища виконавця. Так само реєструється і зняття заглушок.

Теплообмінник готують до ремонту в такий спосіб. Доводять тиск у теплообміннику до атмосферного, видаляють робоче середовище, після чого його пропарюють водяною парою, що витісняє пари, що залишилися в теплообміннику, і гази. Після пропарювання теплообмінник промивають водою. У деяких випадках пропарювання та промивання чергають кілька разів.

Підготовленість устаткування підтверджується в наряді-допуску, що видається ремонтній бригаді.

Після закінчення провітрювання варто зробити аналіз повітря, узятого з різних порожнин холодильника. До робіт усередині холодильника дозволяється приступати тільки тоді, коли аналіз покаже, що концентрація шкідливих газів і пари не перевищує гранично припустимих санітарних норм.

7.3 Розбирання апарату, виявлення й усунення дефектів

Ремонт посудини роблять за технологією, розробленою ремонтною організацією до початку виконання ремонтних робіт. Всі види ремонтів повинні виконуватися в строгій відповідності із графіком ППР, затвердженому головним інженером.

При проведенні ремонтних робіт в апараті необхідно керуватися «Інструкцією з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємстві».

При ремонті внутрішні поверхні очищають від бруду та інших відкладень.

Ремонтні роботи із застосуванням відкритого вогню повинні проводитись відповідно до «Типової інструкції з організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об'єктах». Вогневі роботи проводяться тільки при

наявності дозволу на виробництво вогневих робіт.

Перевірку, регулювання та ремонт всіх контрольно-вимірювальних пристрій та автоматичних пристосувань необхідно робити відповідно до «Правил організації та перевірки вимірювальних пристрій і контролю за станом вимірювальної техніки з дотриманням стандартів і технічних умов», затвердженими комітетом стандартів, мір і вимірювальних пристрій.

Не дозволяється знімати гайки зі шпильок або болтів доти, поки працюючий не переконається в тім, що апарат або ділянка трубопроводу не має тиску. Затягування гайок при ремонті повинна бути рівномірної щоб уникнути перенапруги в окремих болтах.

Перед зварюванням перевіряється якість підготовки та зборки елементів, що зварюють. Зсув кромок швів у стикових з'єднаннях не повинен перевищувати 10% більш тонкого листа, але не більше 3 мм. При зварюванні елементів різної товщини передбачається плавний перехід від одного елемента до іншого, при цьому кут скосу не повинен перевищувати 15° . Допускаються стикові шви без попереднього утонення стінки, якщо різниця між товщинами елементів, що з'єднуються, не перевищує 30% від товщини більш тонкого елемента, але не більше 5 мм.

При ремонті корпусів зварювальні роботи виконуються при позитивній температурі навколошнього повітря. Допускаються зварювальні роботи з попереднім підігрівом при температурі навколошнього повітря не нижче -20°C .

При ремонті корпусів використають ручне електродугове зварювання, крім того може бути використане автоматичне та напівавтоматичне зварювання. Зварні шви, що виконуються при ремонті, повинні забезпечувати необхідну міцність і бути доступними для контролю. їх розташовують поза опорою корпуса. Перетинання зварних швів, що проводяться ручним електродуговим зварюванням не допускається.

Ушкоджену обичайку замінюють цілою або полистно. При заміні цілої проміжної обичайки використовують вантажопідйомні механізми. Вони утримують верхню неушкоджену частину апарату. Цю частину відокремлюють

від дефектної обичайки та опускають на землю. Ушкоджену обичайку за допомогою тих самих механізмів також опускають на землю. Нову обичайку піднімають і стикують із нижньою частиною апарату. Потім піднімають верхню частину та після стикування з обичайкою та перевірки частин обоє стикових шва заварюються. При полистовій заміні використають листи, завальцьовані по радіусу, рівному радіусу корпуса.

Дефектні днища при неможливості їхнього ремонту на місці замінюють новими.

7.4 Ремонт вузла кріплення труб до трубної решітки

Основними способами кріплення труб до трубної решітки в трубчастих теплообмінних апаратах є розвальцюування роликами і зварка у поєднанні з розвальцюуванням. Аналіз виходу з ладу теплообмінників, виконаний ВНІППТхімнафтоапаратурі, показав, що від 14 до 25% відмов викликано порушенням герметичності вальцовальних з'єднань. Повзучість і релаксація при високих температурах порушують герметичність з'єднання, у зв'язку з чим при робочих температурах понад 450 °C для сталевих труб і понад 250 °C для труб з кольорових металів і сплавів необхідно застосовувати комбіноване кріплення (розвальцюування і зварку). При деформації труби роликами виникає великий місцевий контактний тиск, що викликає у ряді середовищ зниження корозійної стійкості в зоні вальцовального поясу в порівнянні з недеформованим металом труби, відшарування і лущення металу труб (у цих випадках, якщо дозволяє робоча температура, успішно застосовують клеєвальцовочні з'єднання), руйнування захисного покриття (для труб оцинкованих, алюмінованих і ін.), що призводить до необхідності розвальцюування через тонкостінні проміжні втулки.

Зварку труб з трубними решітками застосовують в основному в холодильниках, що працюють при температурі вище 450°C і тиску більше 14,0МПа, у поєднанні з розвальцюуванням, виконаним роликовим інструментом, а також імпульсними методами і ін. Таке комбіноване кріплення

труб застосовують і при меншому тиску і температурах у випадках, коли до герметичності з'єднань пред'являють особливі вимоги, пов'язані з пожежо- або вибухонебезпекою, а також токсичністю або радіоактивністю робочого середовища.

Застосування зварки без додаткового розвальцювання доцільно тільки для апаратів, у яких товщина трубних решіток менше зовнішнього діаметру теплообмінних труб.

Заміна труб в трубних решітках включає видалення дефектних труб, підготовку нових труб (різання в розмір і зачистку кінців під розвальцювання або зварку), набивання їх в пучки і кріplення в решітках.

Труби видаляють найчастіше вручну з використанням облямовування. Для цього висвердлюють трубу приблизно на три довжини розвальцованої частини, зменшуючи при цьому товщину її стінки. Для тонких труб висвердлювання не обов'язкове. Після цього між турбою і внутрішньою поверхнею отвору решітки забивають спеціальне облямовування, яке деформує стінку труби. Ретельність в установці і роботі цим інструментом запобігає пошкодженню отвору трубних решіток. Потім облямовуванням трубу вибивають з трубних решіток.

Дефектні труби можна видаляти за допомогою спеціального устаткування, до складу якого входять портативна насосна станція, гідралічний пістолет, електроімпульсний ключ, ручний ключ і комплект різьбових стрижнів. Насосна станція забезпечує тиск в системі до 70 МПа.

Труби видаляють в такій послідовності. Завальцювану трубу відрізують на відстані 5-10 мм від внутрішньої поверхні трубних решіток. Перед видаленням дефектні труби доцільно відрізати з внутрішньої сторони трубних решіток. Потім стрижень з різьбленим за допомогою ручного або електричного ключа угвинчують в трубу, що підлягає видаленню, на стрижень надягають гідралічний пістолет із змінним упором, що нагвинчується на його кінець; при цьому стрижень затискається і гідропістолет витягує трубу.

При ремонті часто необхідно відновити поверхні ущільнювачів трубних решіток і фланців, що мають пошкодження, наприклад, у наслідок корозії металу.

Ці роботи можна виконувати, не відрізуючи фланці, спеціальним переносним пристроєм, розробленим ВНІПТхімнафтоапаратури. Пристрій є зварною конструкцією, що містить корпус, яким він кріпиться на оброблюваному фланці, і план-шайбу із змонтованою на ній кареткою з різцетримачем.

Пристрій можна кріпiti до фланців, розташованих у вертикальній і горизонтальній площині; універсальний затиск дозволяє кріпiti його на фланцях різних зовнішніх діаметрів.

Ремонт вузла кріплення труб в трубних решітках полягає в усуненні розгерметизації цього вузла у наслідок корозії, дії циклічних і термоциклічних навантажень, релаксації напружень у вальцовальному з'єднанні і тому подібне.

Порушення герметичності може бути викликане розгерметизацією труби і вузла кріплення. У першому випадку течію легко усунути установкою конічних пробок з обох боків дефектної труби. Такі пробки завдовжки 40-60 мм застосовують для герметизації труб зовнішнім діаметром 10-28 мм з вуглецевих і корозійно-стійких сталей, латуні, монеля. Для холодильників, конденсаторів і інших апаратів при робочій температурі середовища не вище 105°C рекомендуються пробки з фібри, що розбухає при контакті з водою і надійно ущільнює місце течії.

Застосування конічних пробок скорочує час простою установок. При плановому ремонті і заміні дефектних труб пробки видаляють і велику частину їх використовують повторно.

Течія в місцях кріплення труб в умовах експлуатації усувається зазвичай розвальцюванням, оскільки застосування зварки часто неможливе за умовами техніки безпеки. При розвальцюванні на робочих місцях (без демонтажу холодильника) використання звичайного устаткування нерідко утруднене великою висотою вертикально розташованих теплообмінників, обмеженістю об'єму закритих камер і тому подібне. В цих випадках застосовують розвальцювочний інструмент з ручним приводом.

Розвальцювочний інструмент впливає на трубу і трубну решітку в процесі розвальцювання. Найбільш точним і продуктивним методом контролю цього

процесу в даний час є вимір і обмеження величини моменту, що крутить, на провідному елементі інструменту — хвостовику веретена.

Трьохроликовий розвальцьовочний інструмент з регульованою глибиною розвальцьовування набув в даний час найбільшого поширення як у нас, так і за рубежем. У пазах корпусу, що розташовані під кутом 120° один до іншого і під кутом φ (де $\varphi=1^\circ30'-4^\circ30'$) до подовжньої осі інструменту, обертаються ролики, які утримуються від випадіння завальцьованими краями пазів. Усередині корпуса обертається і переміщається в осьовому напрямі веретено з фіксуючою гайкою. Гвинт фіксує в корпусі положення підшипникового упору, що складається з нерухомої обойми, підшипника, стопорного кільця і різьбового упору, що обертається разом з корпусом. Глибину розвальцьовування регулюють перекриттям підшипниковим упором частини довжини роликів переміщенням по різьбленню упору.

У якості привода використовують пневмо- і електродвигуни, а також (значно рідше) гідромотори. Передача зазвичай складається із знижуючого редуктора або коробки швидкостей, механізму реверсу (при використанні нереверсивного двигуна) і пристрою для фіксації розвальцьовочного інструменту. Все більшого поширення набувають передачі з проміжним валом (зазвичай — телескопічного типу) між інструментом і приводом.

8 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Техніка безпеки при ремонті обладнання забезпечується, насамперед, підготовкою робочого місця: будь це централізована, змішана організація ремонтної служби на підприємстві або ремонт по місці установки обладнання. Для цього повинні бути передбачені вільні проходи, шляхи доставки деталей, інструментів і пристосувань, огороження робочої зони, запобіжні й попереджуючі пристрой.

При роботі на висоті, як правило, повинні використовуватися інвентарні підмостки й ліса. У виняткових випадках з дозволу головного інженера ці обладнання можна виготовляти індивідуально по затвердженному проекту. Навантаження на них не повинно перевищувати розрахункову. Настили повинні забезпечуватися поруччям висотою не менш 1 м, мати поручні, бортову дошку висотою не менш 0,15 м і проміжну горизонтальну планку. Рами, стійки, сходи кріпляться до стійких конструкцій. Сходи повинні мати нахил не більш 60° .

Особливо високі вимоги, що пред'являються до підвісних і піднімальних лісів: вони повинні бути випробувані під навантаженням, що перевищує розрахункову в 1, 5 рази; підтримуючі й робочі канати повинні мати дев'ятикратний запас міцності.

Земляні роботи (особливо машинами) проводяться тільки з письмового дозволу керівництва підприємства за встановленою формою. Ця форма передбачає узгодження зі службами: електроцеху, пожежної охорони, зв'язки, транспорту й водопостачання. Район проведення земляних робіт позначається знаками й вказівниками.

При ремонті обладнання електrozварювальні роботи повинні бути органіовані відповідно до ГОСТ 12.3.003-75

«Роботи електrozварювальні. Загальні вимоги безпеки» і Правилами пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт на об'єктах народного господарства. До зварювальних і інших вогневих робіт допускаються фахівці, що мають талон про перевірку знань вимог пожежної

безпеки. Зварники проходять інструктаж з безпеки праці через кожні три місяці. Роботи з електрозварювання у взриво- і пожеженебезпечних приміщеннях повинні проводитися відповідно до вимог Типової інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт, затвердженої Держтехнаглядом. Забороняється проводити зварювальні роботи на відкритому повітрі під час дощу й снігопаду.

Місця проведення постійних вогневих робіт затверджуються наказом керівника підприємства, а тимчасових – письмовим дозволом за спеціальною формою, підписаною особою, відповідальним за пожежну безпеку даного виробництва. Слід зазначити, що дозвіл видається тільки на робочу зміну. У випадку аварії зварювальні роботи проводяться без письмового дозволу, але під спостереженням керівника підрозділу. Місця проведення вогневих робіт повинні забезпечуватися засобами пожежогасіння. Після проведення вогневих робіт керівник об'єкта або особа, відповідальна за пожежну безпеку, повинен забезпечити перевірку місця проведення цих робіт протягом 3-5 годин після їхнього виконання.

Балони з киснем або горючим газом для газозварювальних робіт повинні мати на горловинах запобіжні ковпаки, що загвинчуються. Балони при транспортуванні як наповнені, так і порожні, не повинні зазнати поштовхів і ударів. Також вони повинні бути захищені від сонячних променів і інших джерел тепла й вилучені від пальників на відстань не менш як 5 м.

Майданчик, де встановлені ацетиленові генератори, повинен бути огороженим. Барабани з карбідом необхідно відкривати за допомогою латунного зубила й молотка або спеціальним ножем, змазаним товстим шаром солідолу. Застосування мідних інструментів для розкриття барабанів забороняється. Барабани з-під карбіду необхідно охороняти від води.

Ємнісне обладнання, що підлягає розкриттю для ремонту, повинне бути охолоджене, звільнене від продукту, відключене від діючої апаратури й трубопроводів. Потім це обладнання промивається, пропарюється гострою парою, продувається інертним газом і повітрям. Устаткування розкривається тільки в

присутності начальника зміни й відповідального за проведення робіт особи, які перевіряють готовність цього устаткування до розкриття.

Після розкриття в апаратах і ємностях можна працювати тільки по письмовому дозволу начальника цеху. Цей дозвіл видається механікові цеху або особі, відповідальній за проведення робіт. Дозвіл містить дані про підготовленість устаткування до ремонту: особливі заходи безпеки при проведенні робіт, бригада виконавців, термін дії цього дозволу, прізвище й посада особи, що відповідальна за провадження робіт. У дозволі вказуються також тривалість безперервної роботи апарату й порядок зміни працюючих. Огляд, чищення й ремонт усередині обладнання роблять чоловіки не молодше 20 років, що пройшли медичне обстеження й проінструктовані про заходи безпечної роботи на даному об'єкті. Ремонт устаткування робиться бригадою, що складається не менш ніж із двох людей: один працює, а інший спостерігає за ним. У випадку газонебезпечних робіт, спостерігаючих повинно бути двоє. Повітря в обладнанні, перед тим, як робітник зайде всередину, перевіряється за допомогою відбору й аналізу проб на зміст токсичних і вибухонебезпечних речовин.

Робота усередині обладнання проводиться в ретельно пригнаному шланговому протигазу з відрегульованою подачею свіжого повітря. Робітник перед повинен поверх одягу надягти пояс із хрестоподібними лямками й прикріпленої до них сигнально-рятувальною мотузкою (довжиною не менш 10 м), яка вільним кінцем надійно закріплена поза обладнанням. Ця мотузка служить також для найпростішого зв'язку між працюючим і спостерігачем (дублером).

Якщо температура в апараті перевищує 50 °C, то працювати в ньому забороняється. Дублер завжди перебуває біля люка апарату й спостерігає за працюючим, тримаючи в руці сигнально-рятувальну мотузку. Спостерігач повинен бути споряджений так, щоб у будь-який момент він міг надати працюючу допомогу і якщо буде потреба витягти його з апарату. У період роботи усередині обладнання необхідно систематично робити аналіз повітря в ньому. У випадку збільшення концентрації небезпечних газів в апараті, роботи повинні бути припинені, а працюючі вилучені з нього.

Виконувати ремонтні роботи усередині обладнання слід проводити неіскристим інструментом. Якщо потрібно при ремонті усередині апарату використовувати відкритий вогонь, то такі роботи можна виконувати тільки з письмового дозволу головного інженера підприємства. Цей дозвіл повинен бути погоджений з місцевими органами пожежного нагляду. Роботи, при цьому, виконуються за спеціально розробленою інструкцією й при наявності акту огляду обладнання на відсутність небезпечних речовин у ньому. Вогневі ремонтні операції проводяться при повністю відкритих люках і кришках. Обладнання повинне бути заземлене до початку зварювальних робіт, а електродотримач заблоковано з пускачем так, щоб заміна електрода могла проводитися тільки при відключенному струмі. Зварник повинен працювати усередині обладнання в діелектричних рукавичках, калошах, шоломі, що ізоляє, касці, підлокітниках і наколінниках.

Значний обсяг робіт при ремонті припадає на такелажні операції. Тому необхідно знати основні правила безпечної виконання цих робіт. Перед підйомом і транспортуванням вузлів і обладнання необхідно перевірити справність вантажопідйомних механізмів. Крім того, до ручного транспортування вузлів і деталей устаткування допускаються особи, що досягли вісімнадцятирічного віку й пройшли медичний огляд. Слід пам'ятати, що одна людина може піднімати вантаж вагою не більш 500 Н.

Забороняється при роботі вантажопідйомних механізмів: перебувати під вантажем, що піднімається; відривати краном устаткування від бетонної підліви, що примерзло до землі; допускати розгойдування вантажу; залишати на тривалий час вантаж у піднятому стані; виправляти під час роботи лебідки неправильне намотування троса на барабан; допускати повне розмотування троса (на барабані повинне залишатися не менш півтора витків троса). Якщо устаткування експлуатується з використанням електроенергії, то перед його ремонтом необхідно відключити енергію, а на робильнику повісити плакат «Не включати – працюють люди».

Великий обсяг робіт при ремонті припадає на слюсарні операції, тому слід розглянути правила безпечноого виконання їх. Стенди й слюсарні верстати на стороні, зверненої до інших робочих місць і проходам, повинні мати сітку, що огорожує, висотою 600 мм. Перед виконанням ремонтних робіт необхідно перевіряти справність ручного інструмента й кріплення його на рукоятках. Нарощування гайкових ключів трубами для збільшення крутного моменту **забороняється**. Верстати для заточення повинні мати захисні запобіжні кожухи й прозорий екран для захисту очей від часток абразиву й металу. Також **забороняється** відвертати й загортати гайки за допомогою молотка й зубила.

При ремонті деталей на свердлильних верстатах необхідно виконувати наступні правила:

- а) деталь повинна бути надійно закріплена на столі в лещатах або пристосуванні;
- б) стружку зі стола не можна видаляти рукою;
- в) забороняється подавати охолоджену рідину змоченими обтиральними кільцями.

При ремонті обладнання в приміщеннях зниженої небезпеки можна застосовувати електроінструмент на напрузі 127 або 220 В, а в приміщеннях підвищеної небезпеки напруга не повинна перевищувати 36 В. Щодо цього пневмоінструмент більш безпечний і може застосовуватися в сиріх приміщеннях, під дощем. Працювати із пневмоінструментом необхідно в захисних окулярах і з установкою екранів для захисту від шматків, що відлітають. **Забороняється** працювати з електро- і пневмоінструментом на приставних сходах.

При ремонті й випробуванні обладнання необхідно передбачати заходи, які виключають ушкодження діючого устаткування. Крім того, **забороняється** проведення пневматичних випробувань устаткування й трубопроводів без видалення працюючих людей з небезпечної зони; не можна проводити одночасно вогневі роботи й роботи, які можуть викликати викид вибухонебезпечних або горючих газів. Під час гідралічних і пневматичних випробувань **забороняється** перебувати персоналу поруч із апаратом. Пневматичні випробування не можна

проводити в діючих цехах, на естакадах і в каналах, де є працюючі трубопроводи. Підвищення й зниження тиску при випробуванні проводиться плавно й повільно. Забороняється робити огляд і під час підвищення й зниження тиску.

Випробування апаратів і машин проводять відповідно до технічних умов, правил і норм для кожного виду обладнання. Перед випробуваннями обладнання забирають допоміжні пристосування, вантажопідйомні механізми, матеріали й інструмент, а також сторонні предмети з обертових частин і з внутрішніх порожнин апаратів. Особлива увага приділяється токопідвідним і запобіжним обладнанням, стану заземлення, кріпленню фундаментних болтів.

Обкатування обладнання із приводами проводиться на холостому ході й під навантаженням. При цьому забороняється усувати дефекти на ходу машини. У перервах випробування машину відключають від джерел живлення й вивішуються попереджувальні таблички з написами «Машина несправна», «Вхід заборонено».

При ремонті неметалічних деталей устаткування часто застосовують токсичні речовини – ацетон, малеїновий ангідрид, бензин, чотирихлористий вуглець і т.п. Токсичні речовини виділяються при ремонтній обробці пластмас.

Ремонтні роботи з такими матеріалами повинні проводитися в ізольованих приміщеннях або в загальних, але на спеціальних виділеніх і обладнаних витяжною вентиляцією місцях. Для ремонту слід брати мінімально необхідну кількість токсичних матеріалів, а робітники повинні бути в спецодязі, окулярах і респіраторах.

ВИСНОВКИ

Конструкція холодильника та його основних складових одиниць виконані відповідно до діючої в хімічному машинобудуванні нормативно-технічної документації.

Розрахунки холодильника на міцність виконані в повному обсязі і підтверджують працевдатність розробленої конструкції апарату.

У ході виконання даного дипломного проекту були розраховані матеріальний і тепловий баланси. Виконано конструктивний розрахунок проектованого апарату, в ході якого визначено основні розміри проектованої колони та холодильника:

- 1) діаметр колони – 1200 мм;
- 2) висота колони – 9200 мм;
- 3) відстань між тарілками – 400 мм;
- 4) кількість тарілок – 17 шт;
- 5) діаметр холодильника – 325 мм;
- 6) діаметр трубок – 20x2 мм;
- 7) довжина трубок – 1500 мм;
- 8) кількість трубок – 90 шт;

Визначено діаметри штуцерів, підібрані стандартні конструктивні елементи.

Накреслені графічна частина: загальний вигляд холодильника, технологічна схема ректифікаційної установки, збірні одиниці апаратів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576с.
2. Методические указания к выполнению курсовой работы на тему “Расчет ректификационной установки непрерывного действия”. - Ильиных А.А., Носач В.А., Резанцев И.Р., 2005 – 90с.
3. Отраслевой стандарт (Ост 26-01-1488-83).
4. Доманский И.В., Исаков В.П. и др. Под общей редакцией Соколова В.Н. Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. – Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с.
5. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. Справочник/Под редакцией Судакова Е.Н., 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1979. – 568 с.
6. Борисов Г.С., Брыков В.П., Дытнерский Ю.И. и др. Под ред. Дытнерского Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии, 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Химия, 1991. – 496 с.
7. Коган В.Б., Фридман В.М, Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром. Справочное пособие, книга 1-я и 2-я. – М.-Л.: Наука, 1966. – 640 с. + 786 с.
8. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии, 4-е изд. – М.: Химия, 1967. – 848 с.
9. Романков П.Г., Курочкина М.И. Расчетные диаграммы и nomogramмы по курсу "Процессы и аппараты химической промышленности". – Л.: Химия, 1985. – 54 с.
10. Чернышев А.К., Коптелов В.Г., Листов В.В., Заичко Н.Д. Основные теплофизические свойства газов и жидкостей. Номографический справочник. – Кемеровское изд-во, 1971. – 225 с.
11. Дытнерский Ю.И. и др. Колонные аппараты. Каталог/ Под ред. Дытнерского Ю.И., 2-е изд-во. – М.: ЦИННЕФТЕХИММАШ, 1978. – С. 220.
12. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии, 3-е изд. – М.: Химия, 1987. – 496 с.
13. В.В. Іванченко, О.І. Барвін, Ю.М. Штонда. Конструювання та розрахунок кожухотрубчастих теплообмінних апаратів. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. Даля. – 2006. – 208 с.

14. О.І. Барвін, І.М. Генкіна, В.В. Іванченко, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. Конструювання та розрахунок сталевих зварних посудин та апаратів. Обичайки та днища. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. Даля. – 2005. – 295 с.
15. Розрахунок на міцність, жорсткість і герметичність фланцевих з'єднань посудин та апаратів. Методика і приклад розрахунку. Сост. О.І. Барвін, В.В. Іванченко, І.М. Генкіна, В.Г. Табунщіков, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. – Сєвєродонецьк, СТИ, 2005. – 67.
16. О.І. Барвін, І.М. Генкіна, В.В. Іванченко, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. Конструювання та розрахунок сталевих зварних посудин та апаратів. Фланцеві з'єднання. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. Даля. – 2007. – 303 с.
17. Машины и аппараты химических производств. Учебник для вузов по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов». И.И. Поникаров и др. – М.: Машиностроение. 1989. – 368 с.
18. В.В. Іванченко, Д.О. Куліков, В.Г. Табунщіков. Конструкції випарних апаратів. Конспект лекцій. Сєвєродонецьк, 2003. – 24 с.
19. Методичні вказівки до розрахунку елементів кожухотрубчастих теплообмінних і гріючих камер випарних апаратів на міцність, жорсткість та стійкість. Сєвєродонецьк, 2004. – 68 с.
20. В.В. Іванченко, В.Г. Табунщіков. Конструкції пластинчастих та спіральних теплообмінних апаратів. Конспект лекцій. Сєвєродонецьк, 2003. – 28с.


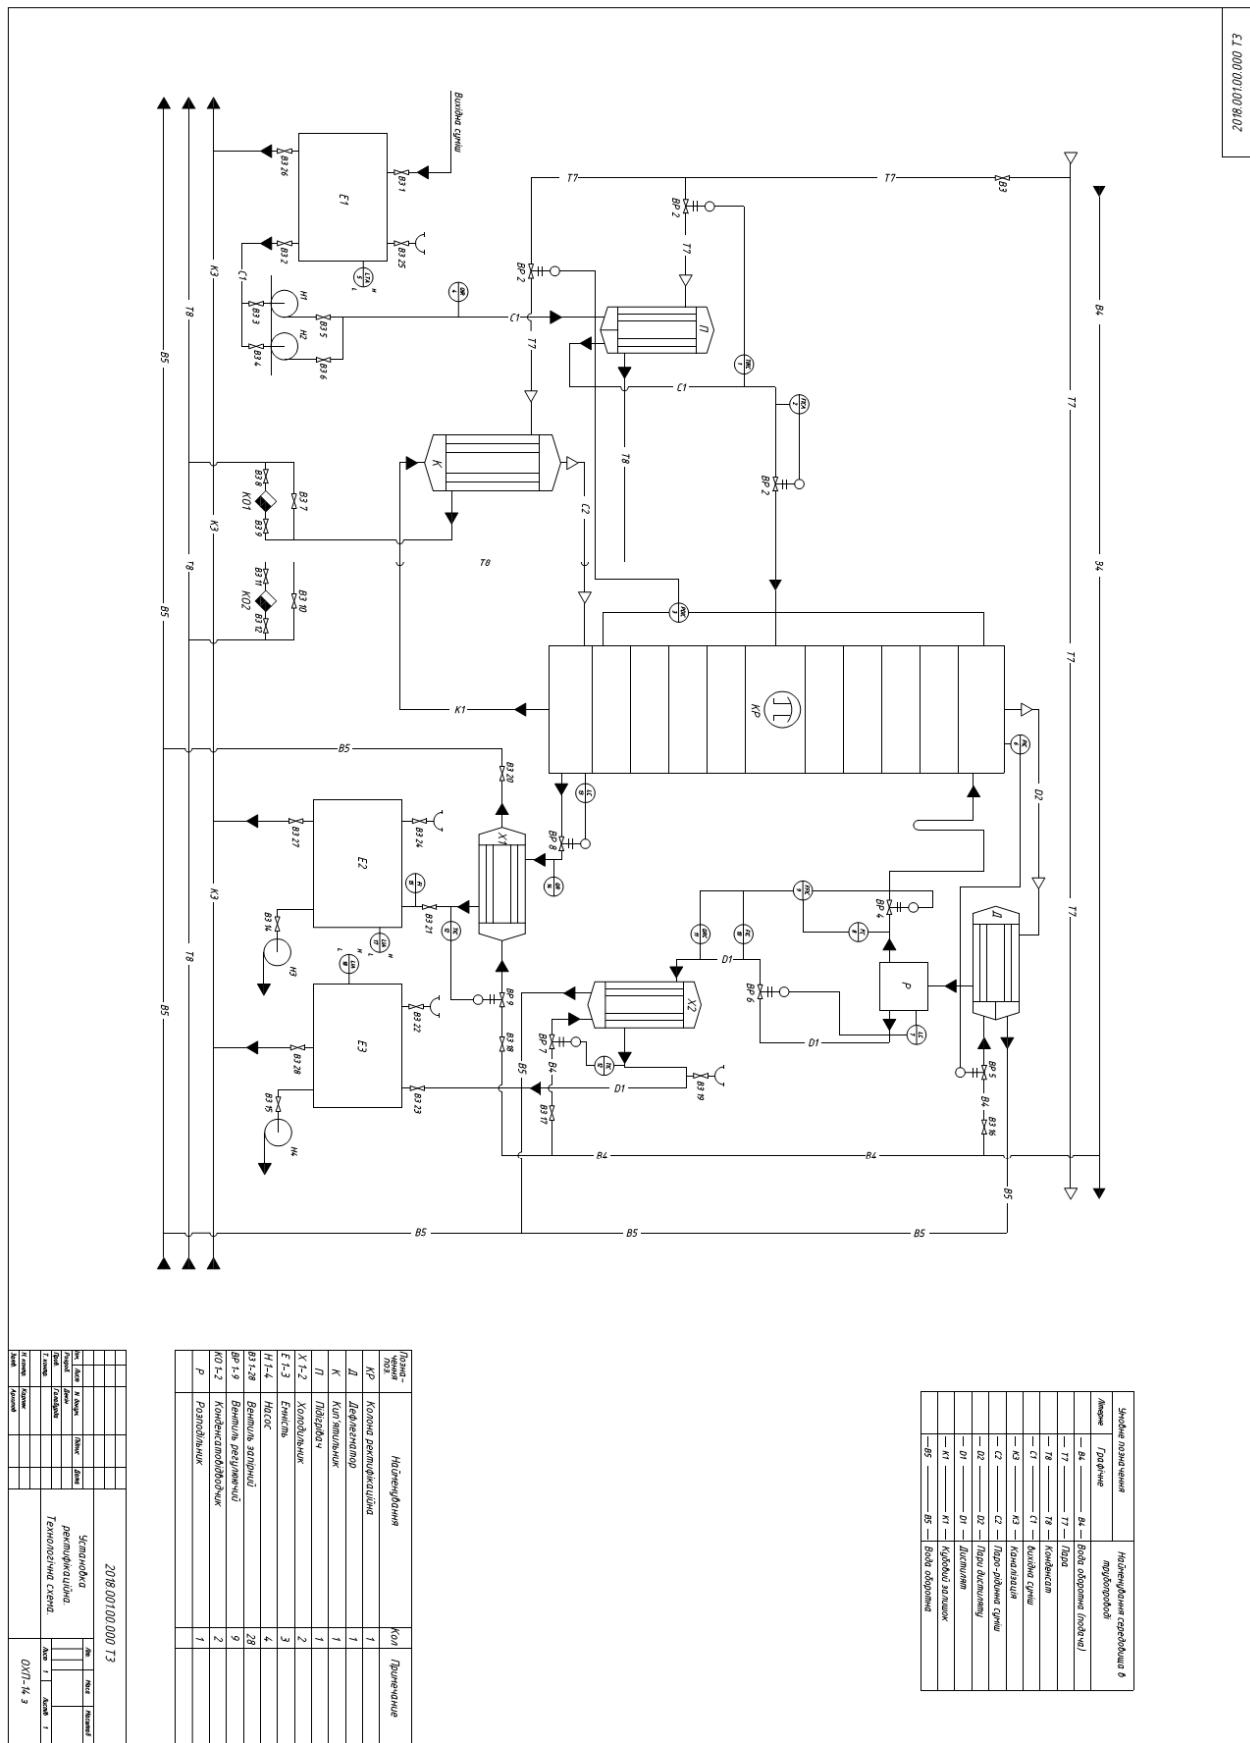


Схема розташування штуцерів і люків

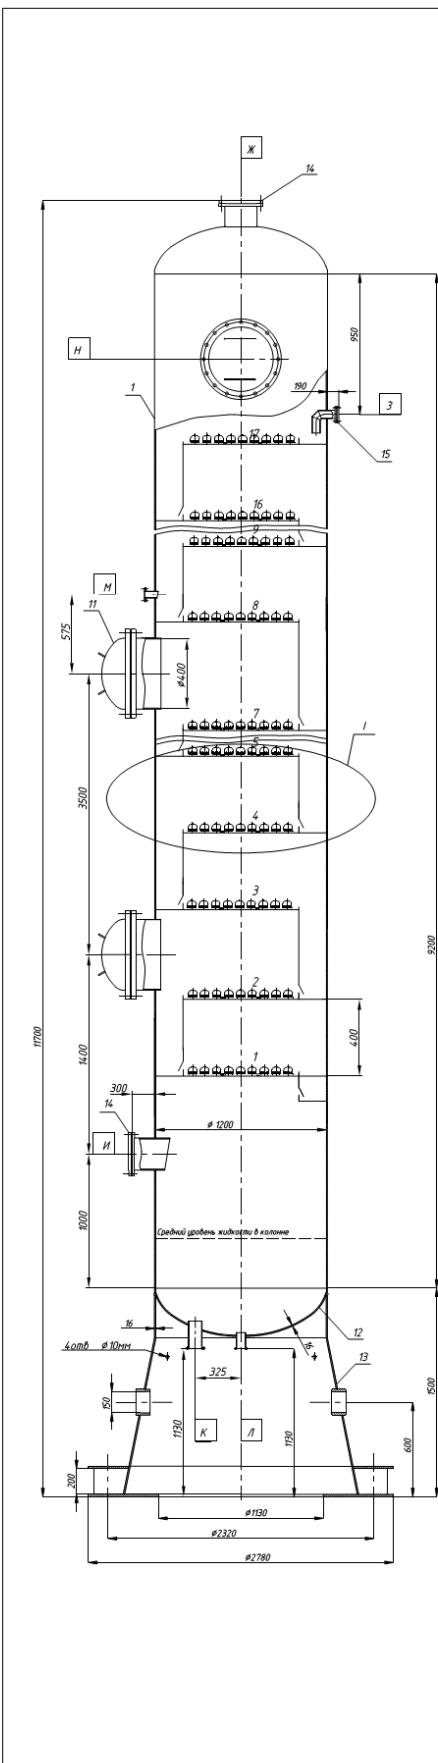

Технічна характеристика

1. Апарат призначений для поділу суміші ацетон-вода
 2. Номінальна енергія 80 нД
 3. Продуктивність 1903 кг/с.
 4. Тиск в колоні 0,1 МПа
 5. Температура середовища в кубі до 81 С.
 6. Середовище в апараті - токсичне.
 7. Тип тарілок - коблачкові.
 8. Число тарілок - 17.

B1.001.000.000 B3


Таблиця штицерів

Поз	Найменування	Кіл	Промисловий підприєм- ство, км ²	Тип рекреацій- ної зони
Ж	Вихід парів	1	300	0,1
З	Вхід флагшти	1	40	0,1
И	Вхід парів в котячильника	1	300	0,1
К	Вихід рівнин в куфі	1	80	0,1
Л	Вихід кубодного залишки	1	65	0,1
М	Вхід дихильної суніці	1	65	0,1
Н	Лев	4	500	0,1


Технічні вимоги

- 1 Вимоги до матеріалів, виготовлення, випробування, прийом і доставка апарату по ДСТУ 3-17-191-2000 "Посудини та апарати стальні, зварні. Загальні технічні умови."
 - 2 На апарат постачається з діл.ДІАЛОП 0.00-107-94 "Правила побудова та безпечної експлуатації посудин, що Працюють під певатх."
 - 3 Сважку проводити відповідно до Димого ДСТУ 3-020-2001 "Зварювання плавленням неметалічних матеріалів в хімічному та нафтогазовому обробіткам. Вимоги до технологічного процеса."
 - 4 Міцність є штанговою колонкою апарату, зварних і розчинних з єдиними передбаченими гідростатичним випробуванням пробником тиском.
 - 5 Апарат побачен буде теплотропозольбаний.


B. B. (12)

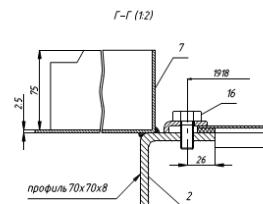


B.B.(13)

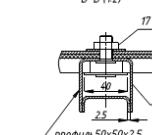


((1.15))

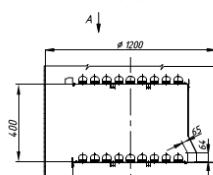


A 11:15

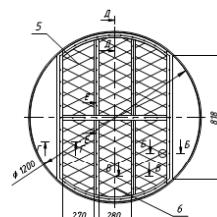

554

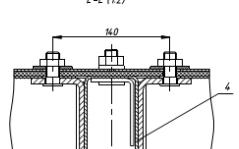

Д-Д (

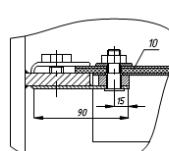

Поз.	Позначення	Наименування	Кол.	Масса 1 тон	Наименування іншої норми	Прим.
1		Колона	1			
2		Рама опорна	34	0972C		
3		Балка поздовжня	34	0972C		
4		Балка поперечна	17	0972C		
5		Секція тарілки	68			
6		Секція тарілки	34			
7		Секція	34			
8		Лист зливний	17	0972C		
9		Планка регулювальна	17	0972C		
10		Проходка	17			
11		Кришка	3			
12		Днище	2	0972C		
13		Опора конична	1	Cm 3		
14		Фланець	2	0972C		
15		Фланець	1	0972C		
16		Елемент MDZS по ТУКТ 7798-70	860	0972C		
17		Гайка М20 по ГОСТ 1586-70	620	0972C		
18		Шайба по ГОСТ 15371-58	440	0972C		
19		Колачок по ГОСТ 9634-68	2200	0972C		

151.001.00.000.B1

Ін.	Акс.	Н. зони	Підмс	Дана	Колона ректифікаційна	Дж.	Маса
Граніт	Довж.				φ1200		Місце встановлення
Ориг.	Гантелида				Чертеж общего вида		
Т.кодир.						Акс. 1	Акс. 1
К.кодир.	Клещи						ОХП-14 з

